



Elma 805s/807s multimeter

Dansk/norsk vejledning	Side 2
Svensk bruksanvisning	Sida 11
Bedienungsanleitung auf Deutsch	Seite 20
English User's Manual	Page 31
Specifications	Page 41

BRUGSANVISNING

1) SIKKERHED

Denne betjeningsvejledning indeholder information og advarsler, som skal følges for at opnå en sikker betjening og vedligeholdelse af instrumentet. Hvis instrumentet anvendes på anden måde end beskrevet i denne vejledning, forringes sikkerheden ved brug af instrumentet betydeligt.

Elma 800 serien opfylder kravene til dobbeltisolation i henhold til IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 og CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 til Kat II 1000V, Kat III 600V og Kat IV 300V AC/DC:

Bøsninger (til COM) kategori:

V / A / mA μ A: Kat II 1000V, Kat III 600V og Kat IV 300V AC/DC.

BESKRIVELSE AF IEC1010 OVERSPÆNDINGSKATEGORI

OVERSPÆNDINGS KATEGORI I

Udstyr, som er godkendt til overspændings kategori I, er brugsgenstande som bruges på kredsløb, hvor der ikke kan forekomme spændingstransienter.

Note – Eksempelvis på elektronikkredsløb

OVERSPÆNDINGS KATEGORI II

Udstyr, som er godkendt til overspændingskategori II, er energioptagne brugsgenstande, der forsynes fra fast installation.

Note – Eksempelvis husholdnings- og kontormaskiner .

OVERSPÆNDINGS KATEGORI III

Udstyr, som er godkendt til overspændingskategori III, er apparatur monteret i den faste installation.

Note – Eksempelvis afbrydere til installationen og udstyr monteret i industriinstallationer.

OVERSPÆNDINGS KATEGORI IV

Udstyr, som er godkendt til overspændings kategori IV, er enheder, som er fastmonteret i installationens begyndelsespunkt.

Eksempelvis tavleinstrumenter, kortslutningsbeskyttelse, m.m.

ADVARSEL Beskriver betjeningsforhold som kan medføre skade eller livsfare for brugeren.

VÆR OPMÆRKSOM Beskriver betjeningsforhold som kan medføre skade eller forringelse af instrumentet.

ADVARSEL

For at reducere fare for brand og elektrisk stød, må instrumentet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå fare for livsfarlig elektrisk stød bør der tages de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, når der arbejdes på og ved spændinger over 60V DC eller 30V AC rms. Disse spændinger indikerer en faregrænse for brugeren. Rør ikke ved spidserne på testledningerne under måling på installationen. Anbring fingrene bag ved glidestoppet på testledningerne, når målingen foretages. Undersøg testledningerne visuelt inden målingen foretages. Hvis testledningerne er defekte, skal de udskiftes. Der må ikke måles på større strømme end instrumentets beskyttelsessikrings mærkestrøm. Der må ikke foretages en strømmåling på installationer, hvor spændingen overstiger sikringens mærkespænding. Der må aldrig foretages en spændingsmåling med testledningerne isat bøsningerne $\mu\text{A}/\text{mA}$ eller A. Defekte sikringer må kun udskiftes til nye med de i denne manual angivne specifikationer. Anvend kun originalt eller UL mærket tilbehør.

VÆR OPMÆRKSOM

Fjern testledningerne fra målepunktet inden der skiftes funktion. Sæt altid områdevalget i det højeste område og arbejd nedad ved ukendte værdier (Kun hvis der anvendes manuelt områdevalg).

INTERNATIONALE SYMBOLER


	Advarsel ! Se forklaringen i denne manual
	Advarsel ! Fare for elektrisk stød
	Jord (Beskyttelsesleder)
	Dobbeltisolation eller forstærket isolation
	Sikring
	AC-Vekselstrøm
	DC-Jævnstrøm

2) CENELEC DIREKTIVER

Instrumentet overholder CENELEC Lavvolts direktiv 2006/95/EC og Elektromagnetisk kompatibilitet direktiv 2004/108/EC.

3) INSTRUMENTBESKRIVELSE

(80xF01)

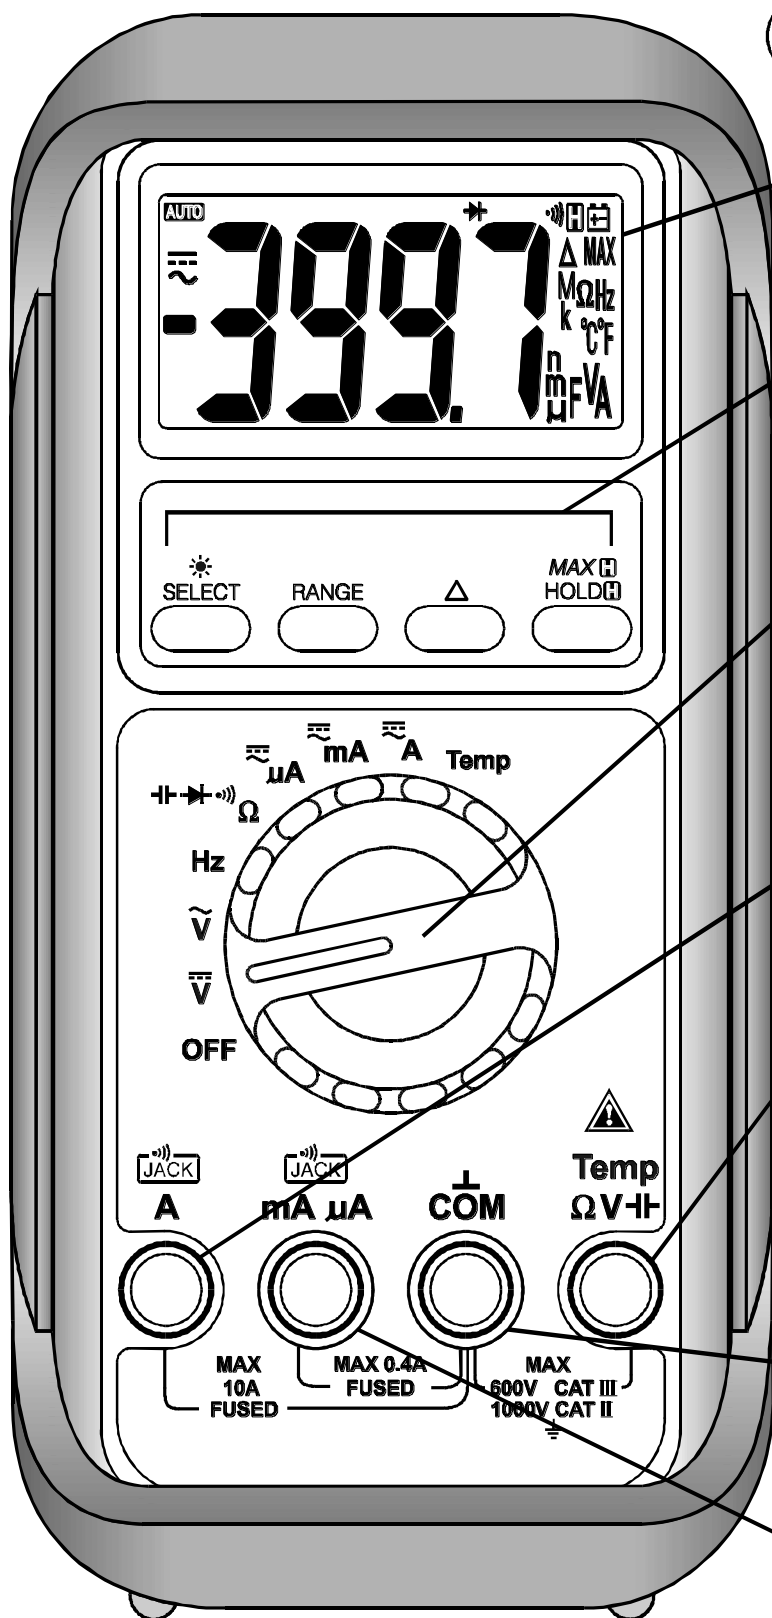

1

3-3/4 ciffer 4000 counts LCD display

2

Trykknapper for specielle funktioner

3

Funktionsvælger

4

Bøsninger for 10A (20A i 30sek) strømmåling

5

Bøsning for alle målinger undtagen strøm (μA , mA, A)

6


Fællesbøsning for alle funktioner

7

Bøsning for μA , mA og A strømmåling

4) FUNKTIONER

DC SPÆNDING, AC SPÆNDING, & HZ FREKVENNS

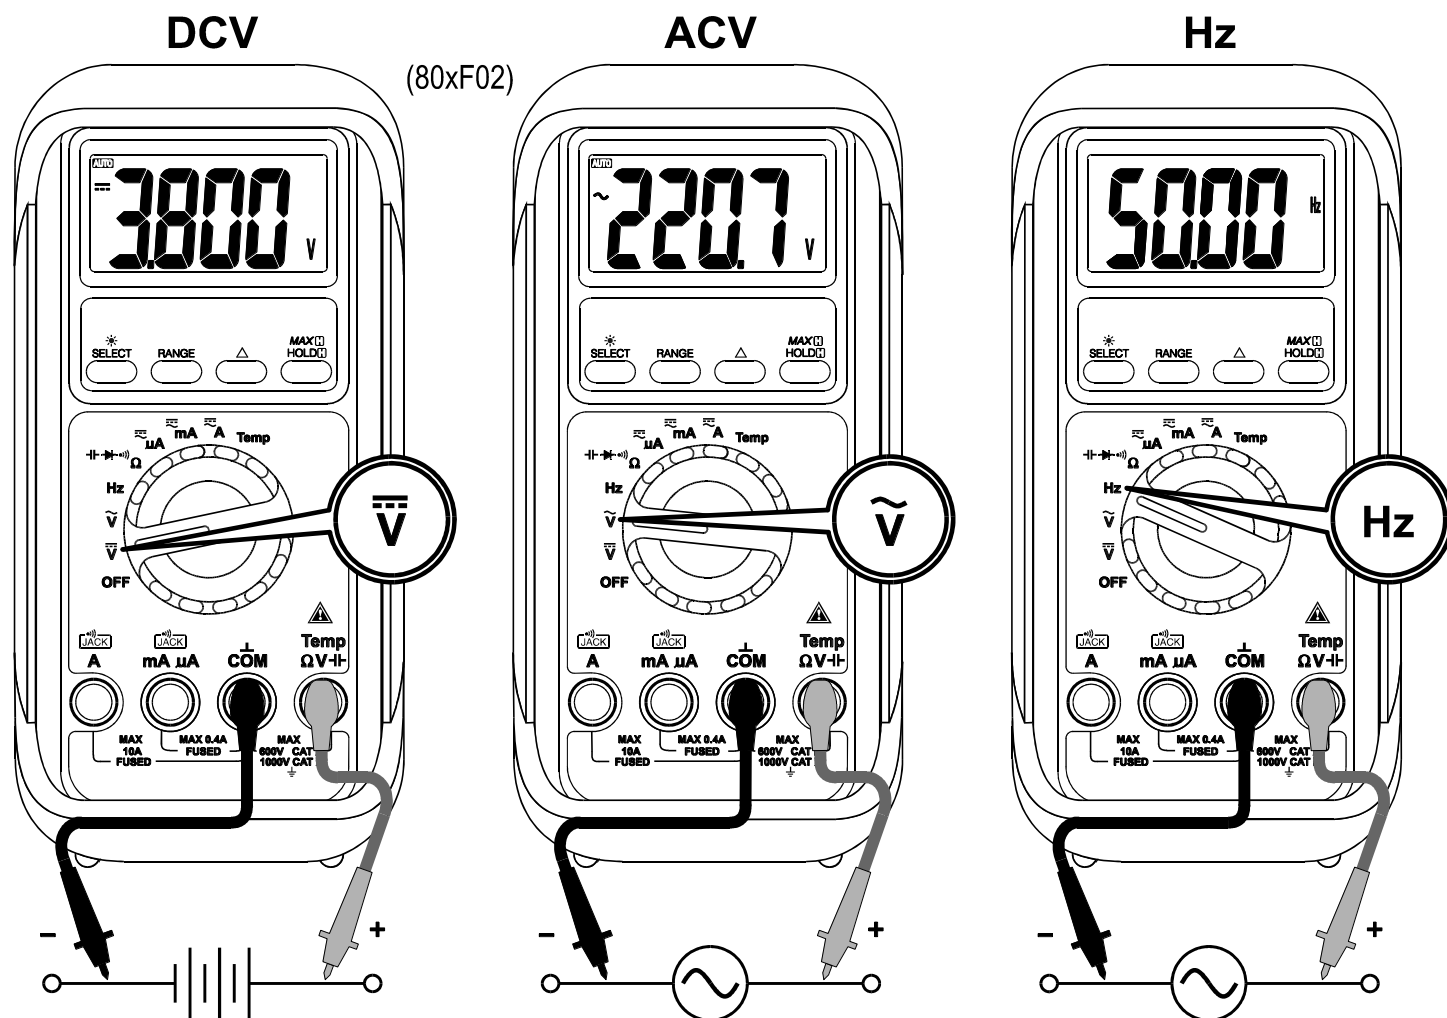


Note:

- 1) AC 400.0mV området vælges manuelt, ved at trykke på RANGE knappen.
- 2) DC 400.0mV området er med en 1000 M Ω input impedans, så strømtabet bliver mindst muligt ved måling af små værdier og ved målinger udført med transducere/adaptore.
- 3) Det er normalt, at displayet ikke viser nul, når der ikke er tilsluttet nogen prøvekreds, det har ingen indflydelse på nøjagtigheden.

Ω MODSTAND, OG $\cdot)))$ GENNEMGANG

Default er Ω . Tryk på **SELECT** knappen kortvarigt for at vælge $\cdot)))$ gennemgangstesten. En konstant tone indikerer, at kredsen er ok.

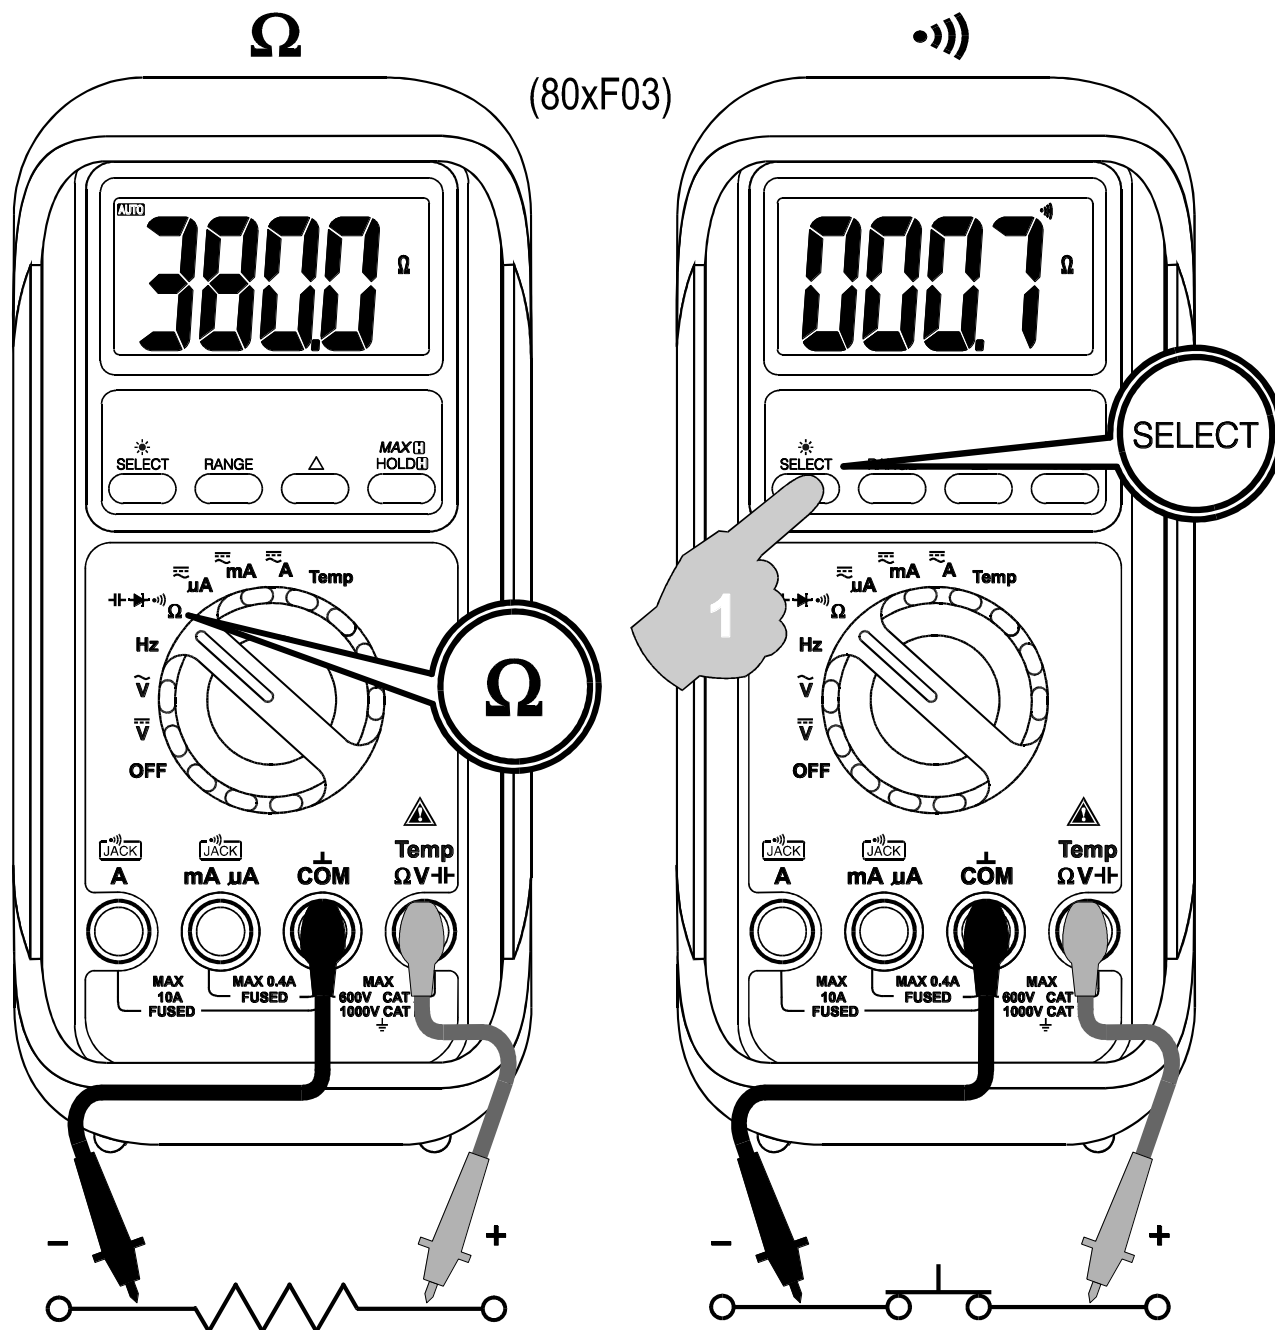

Opmærksom


Ved brug af Modstands- Gennem- Diode- eller Kapacitetsfunktionerne i en kreds med spænding på, er måleresultaterne ikke pålidelige. Desuden kan instrumentet tage skade. I mange tilfælde skal komponenten afmonteres for at få et nøjagtigt måleresultat.

✚ DIODE TEST

Default er Ω . Tryk på **SELECT** knappen kortvarigt to gange for at vælge ✚ diode test funktion. Normal forward spændingsfald (forward biased) for en god silicon diode er i mellem 0.400V til 0.900V. Et højere resultat indikerer en defekt diode. En nulaflæsning indikerer en kortsluttet diode (defekt). En OL aflæsning indikerer, at dioden er åben (defekt). Byt om på prøveledningerne (reverse biased) på kryds af dioden. Displayet viser OL, hvis dioden er god. Hvilket som helst andet viser, at dioden er defekt.

⚡ KAPACITETSFUNKTION

Default at Ω . Tryk på **SELECT** knappen kortvarigt tre gange for at vælge ⚡ **Kapacitet funktionen**. Relativ nul Δ kan ved måling af meget små kapaciteter bruges til nulstilling af prøveledninger og den interne beskyttelseskreds der er i instrumentet.

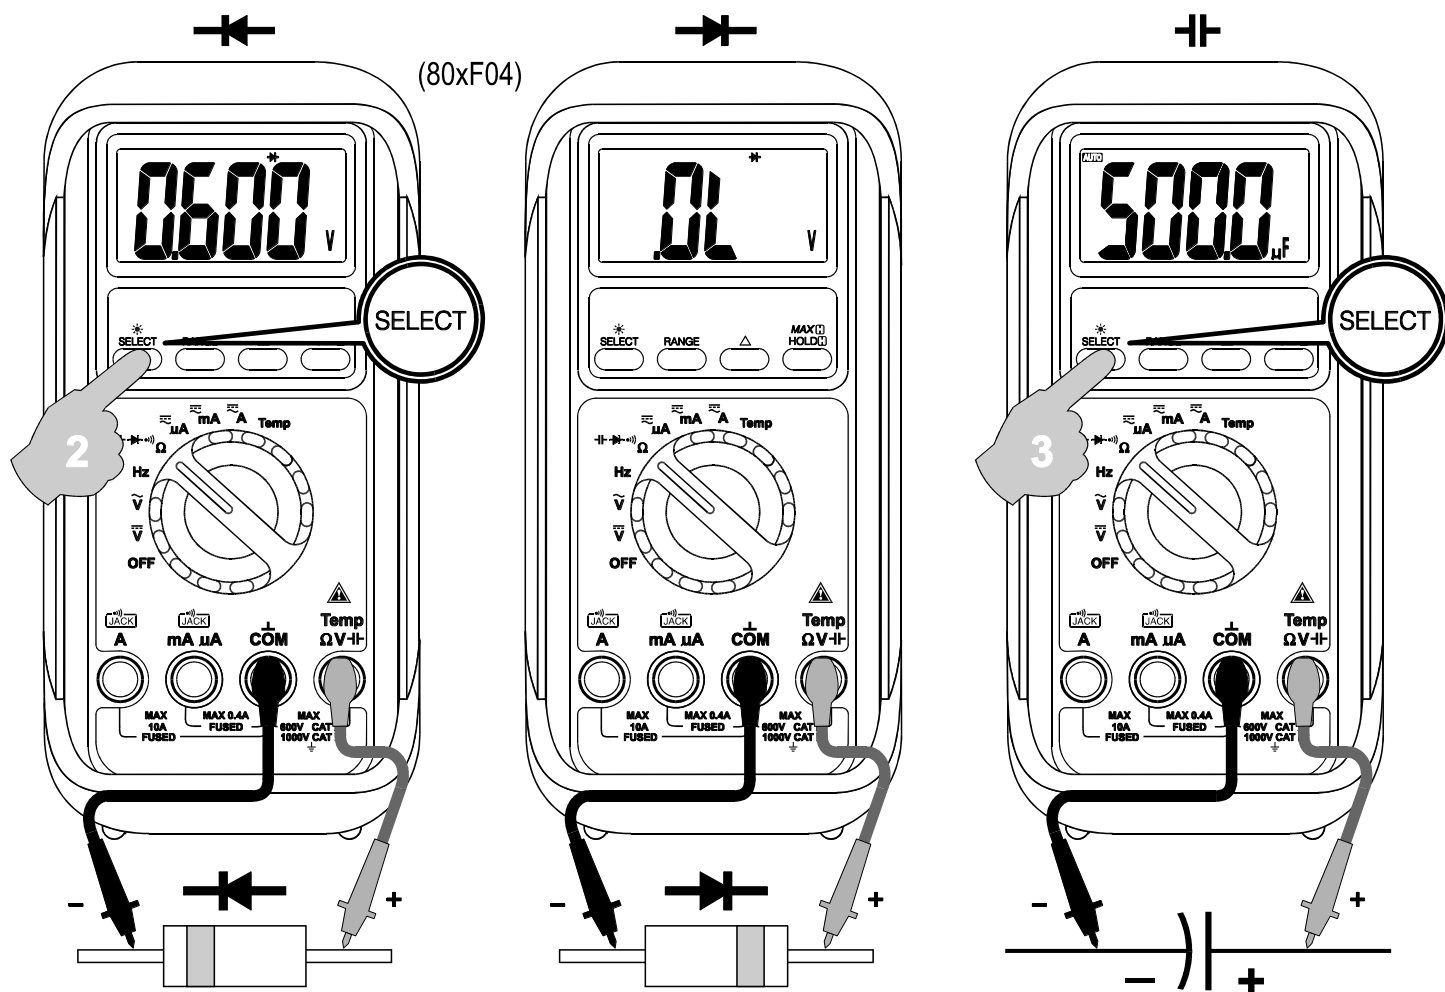


ADVARSEL

Aflad kondensatorerne før der måles på dem . Store værdier bør aflades ved hjælp af en dertil indrettet modstandskreds.

μA , mA, og A

Default er DC. Tryk på **SELECT** knappen kortvarigt for at vælge AC.

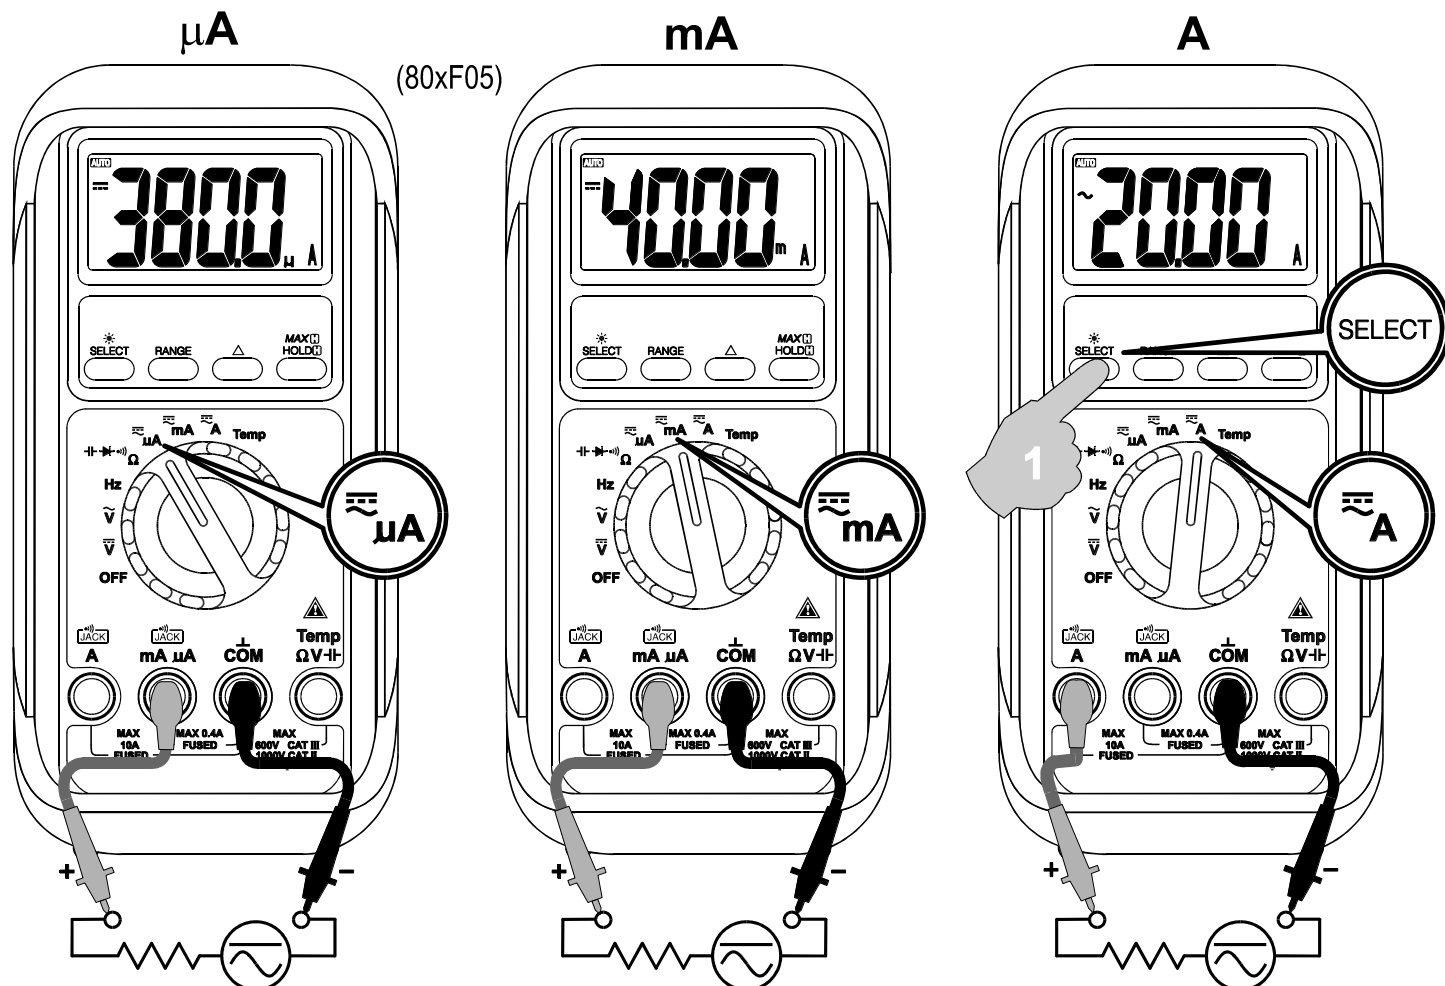

Advarsel


For at undgå overskridelse af sikringens mærkespænding skal du altid gå ud fra fase til fasespænding, når du vælge sikring.

Bip-Jack™ Input Advarsel

Instrumentet bipper for at advare om, at du har sat prøvepindene i de forkerte terminaler i forhold til det måleområde du har valgt. μA , mA, eller A.

TEMPERATUR (KUN 807S)

Vær sikker på at temperaturføleren vender rigtigt, (+ - polaritet). Default er $^{\circ}\text{C}$ (Celsius). Tryk på **SELECT** knappen kortvarigt for at vælge $^{\circ}\text{F}$ (Fahrenheit). Du kan også bruge en adapter så du kan bruge hvilken som helst type-K føler.

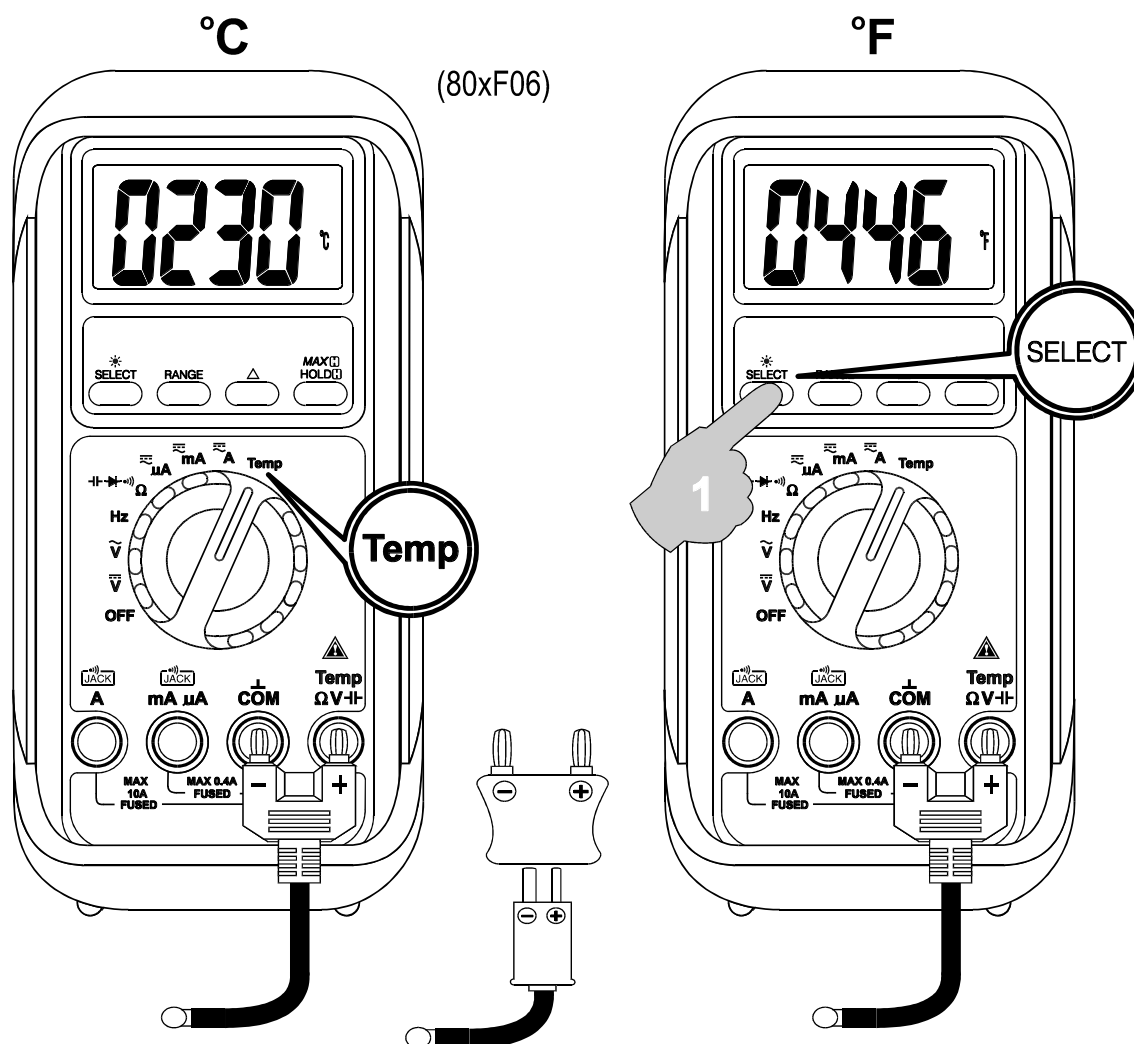

RELATIV NUL Δ MODE

Relativ Nul tillader brugeren, at sætte et nulpunkt og så måle ud fra det "nye" nulpunkt. I MAX/MIN funktionen kan relativ reference nul også bruges. Tryk på Δ knappen kortvarigt for at aktivere og deaktivere Relativ Nul.

MANUELT ELLER AUTO-OMRÅDEVALG

Tryk på RANGE knappen kortvarigt for at vælge manuelt-områdevalg og instrumentet vil forblive i det område, det var i. I displayet forsvinder **AUTO**. Tryk på knappen igen for at steppe igennem de forskellige områder, der findes. Tryk på knappen i et sekund eller mere for at vende tilbage til auto-områdevalg.

Note: Manuelt-områdevalg er ikke muligt i Hz & Cx funktionerne.

HOLD $\square$

Funktionen fryser displayet til senere aflæsning, tryk på knappen igen for, at "tø" displayet op igen.

MAX $\square$

Tryk på **MAX** $\square$ knappen i 1 sekund eller mere for, at starte MAX funktionen. Funktionen læser og sammenligner målinger hvert 30ms.

AUTO-SLUK

Den intelligente Auto sluk (APO) slukker automatisk multimetret efter ca. 30 minutter uden nogen aktivitet.

For at vække multimetret igen, tryk på hvilken som helst knap kortvarigt eller drej funktions-knappen hen på OFF og tilbage igen. Sæt altid drejeomskifteren på OFF, når instrumentet ikke bruges.

5) VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL

For at undgå stød, demonter alle prøveledninger fra terminalerne og sluk for instrumentet inden, at multimetret skilles ad. Brug ikke multimetret når det er åbent. Brug kun samme type sikring.

RENGØRING OG OPBEVARING

Tør med jævne mellemrum instrumentet af med en fugtig klud med lidt mildt vaskemiddel, brug ikke slibe- eller opløsningsmidler. Hvis instrumentet ikke skal bruges i en længere periode, ca. 60 dage, fjern da batteriet fra instrumentet.

FEJLFINDING

Hvis multimetret pludselig ikke virker, check batteri, sikringer, prøveledninger, m.m. og udskift dem, hvis det er nødvendigt. Dobbeltcheck måleproceduren som beskrevet i vejledningen. Hvis instrumentet har været udsat for en transient (ved lynnedslag eller en ind/udkoblingsspænding), kan nogle af smeltemodstandene smelte, der ligesom sikringer beskytter brugeren og instrumentet.


BATTERI OG SIKRINGER

Batteri: 1,5 V AAA, LR03 x 2

Sikring FS1 (for $\mu\text{A}/\text{mA}$ indgang):
0.4A/1000V AC/DC, IR 30kA, Type F, 6 x 32 mm

Sikring FS2 (for A indgang): 11A/1000V
AC/DC, IR 20kA, Type F, 10 x 38 mm

Løsne skruerne på bagsiden af instrumentet. Løft først den ende nærmest terminalerne. Skift batteriet og/eller den ødelagte sikring. Sæt bagsiden på igen, sikre dig at gummiringen sidder ordentligt og sørg for, at de to "kroge" har fat. Skru skruerne i igen.

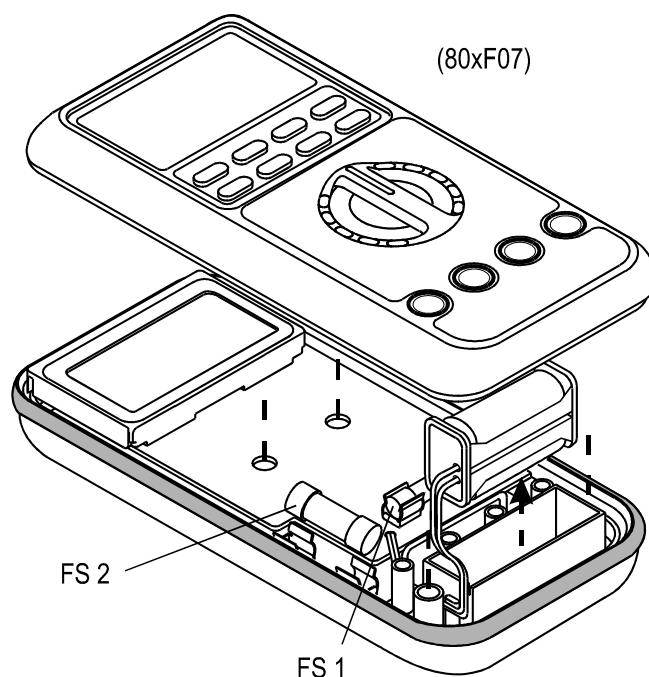

6) SPECIFIKATIONER

Se venligst sidst i denne manual.

BRUKSANVISNING

1) SÄKERHET

Denna manual innehåller säkerhets information samt varningar som skall följas för att inte riskera apparatur och personskador. Använd av instrumentet enligt manualen.

Om instrumentet används på annat sätt än beskrivet i denna manual riskerar man personsäkerheten.

Elma 800 serien uppfyller kraven för dubbelisolation i föreskriften IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 och CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 Kat II 1000V, Kat III 600V och Kat IV 300V AC/DC.

Terminaler (till COM) mätning kategori:

V / A / mA μ A: Category II 1000V, Category III 600V and Category IV 300V AC & DC.

FÖRESKRIFTEN IEC1010 ÖVERSÄNNINGSKATEGORI

Överspännings Kategori I

Utrustning, som är godkänd till överspänningskategori I

Användnings området där det inte förekommer spänningstransienter

Notera. Ex. På elektronikkretsar.

Överspännings Kategori II

Utrustning, som är godkänd till överspänningskategori II är apparater som man ansluter till det fasta elnätet.

Notera – Ex. hushålls- & kontorsmaskiner.

Överspännings Kategori III

Utrustning, som är godkänd till överspänningskategori III ,Apparatur som är monterat i den fasta installationen.

Notera – Ex. Matare, brytare, korta grenkontakter, ljussystem, apparatur monterat i industriinstallationer.

Överspännings Kategori IV

Utrustning, som är godkänd till överspänningskategori IV, Apparatur som är monterat i den fasta installationen.

Notera – Ex. Utomhus, serviceingångar, ledning över mark, underjordiska ledningar, voltmeter, kortslutningsskydd m.m.

VARNING Beskrivning, användningssätt som kan medföra skada eller livsfara för användaren.

UPPMÄRKSAMMA Beskriver användningssätt som kan medföra personskada eller skada instrumentet.

OBSERVERA

För att reducera fara för brand eller elektrisk stöt får instrumentet inte utsättas för fukt eller väta. För att undgå fara för livsfarlig elektricitet, stöt bör man följa manualens säkerhetsföreskrifter när spänningen är över 60V DC eller 30V AC RMS. Vid sådan spänning är det en fara att arbeta. Rör aldrig spetsarna på test sladdarna vid mätning på installationen. Innan mätning bör man visuellt alltid undersöka om test ledningarna är hela och i gott skick. Är de skadade bör man omgående byta ut dem mot nya.

Man skall inte mäta större spänningar än föreskrivet enligt instrumentets tekniska specifikation. Man bör inte mäta ström på en installation där spänningen överstiger säkringens märkspänning. Man bör inte mäta spänning när testsladdarna är i instrumentet $\mu\text{A}/\text{mA}$ eller A. Defekta säkringar skall bytas ut enligt tekniskspecifikation. Använd endast medföljande eller UL märket tillbehör.

OBSERVERA

Koppla ifrån test ledningen från mätområdet innan man skiftar funktion på instrumentet.

Sätt alltid högsta områdes val på instrumentet. (om funktionen är manuell).

INTERNATIONELLA SYMBOLER



Varning ! Se förklaringen i denna manual



Varning ! Fara för elektrisk stöt



Jord (skyddsledare)



Dobbelisolation eller förstärkt isolation



Säkring



AC-Växelström




DC-Likström

2) EMC DIREKTIVET

Instrumentet följer CENELEC Låg-volts direktivet 2006/95/EC och Elektromagnetisk kompatibilitet direktiv 2004/108/EC

3) Instrument beskrivning

(80xF01)

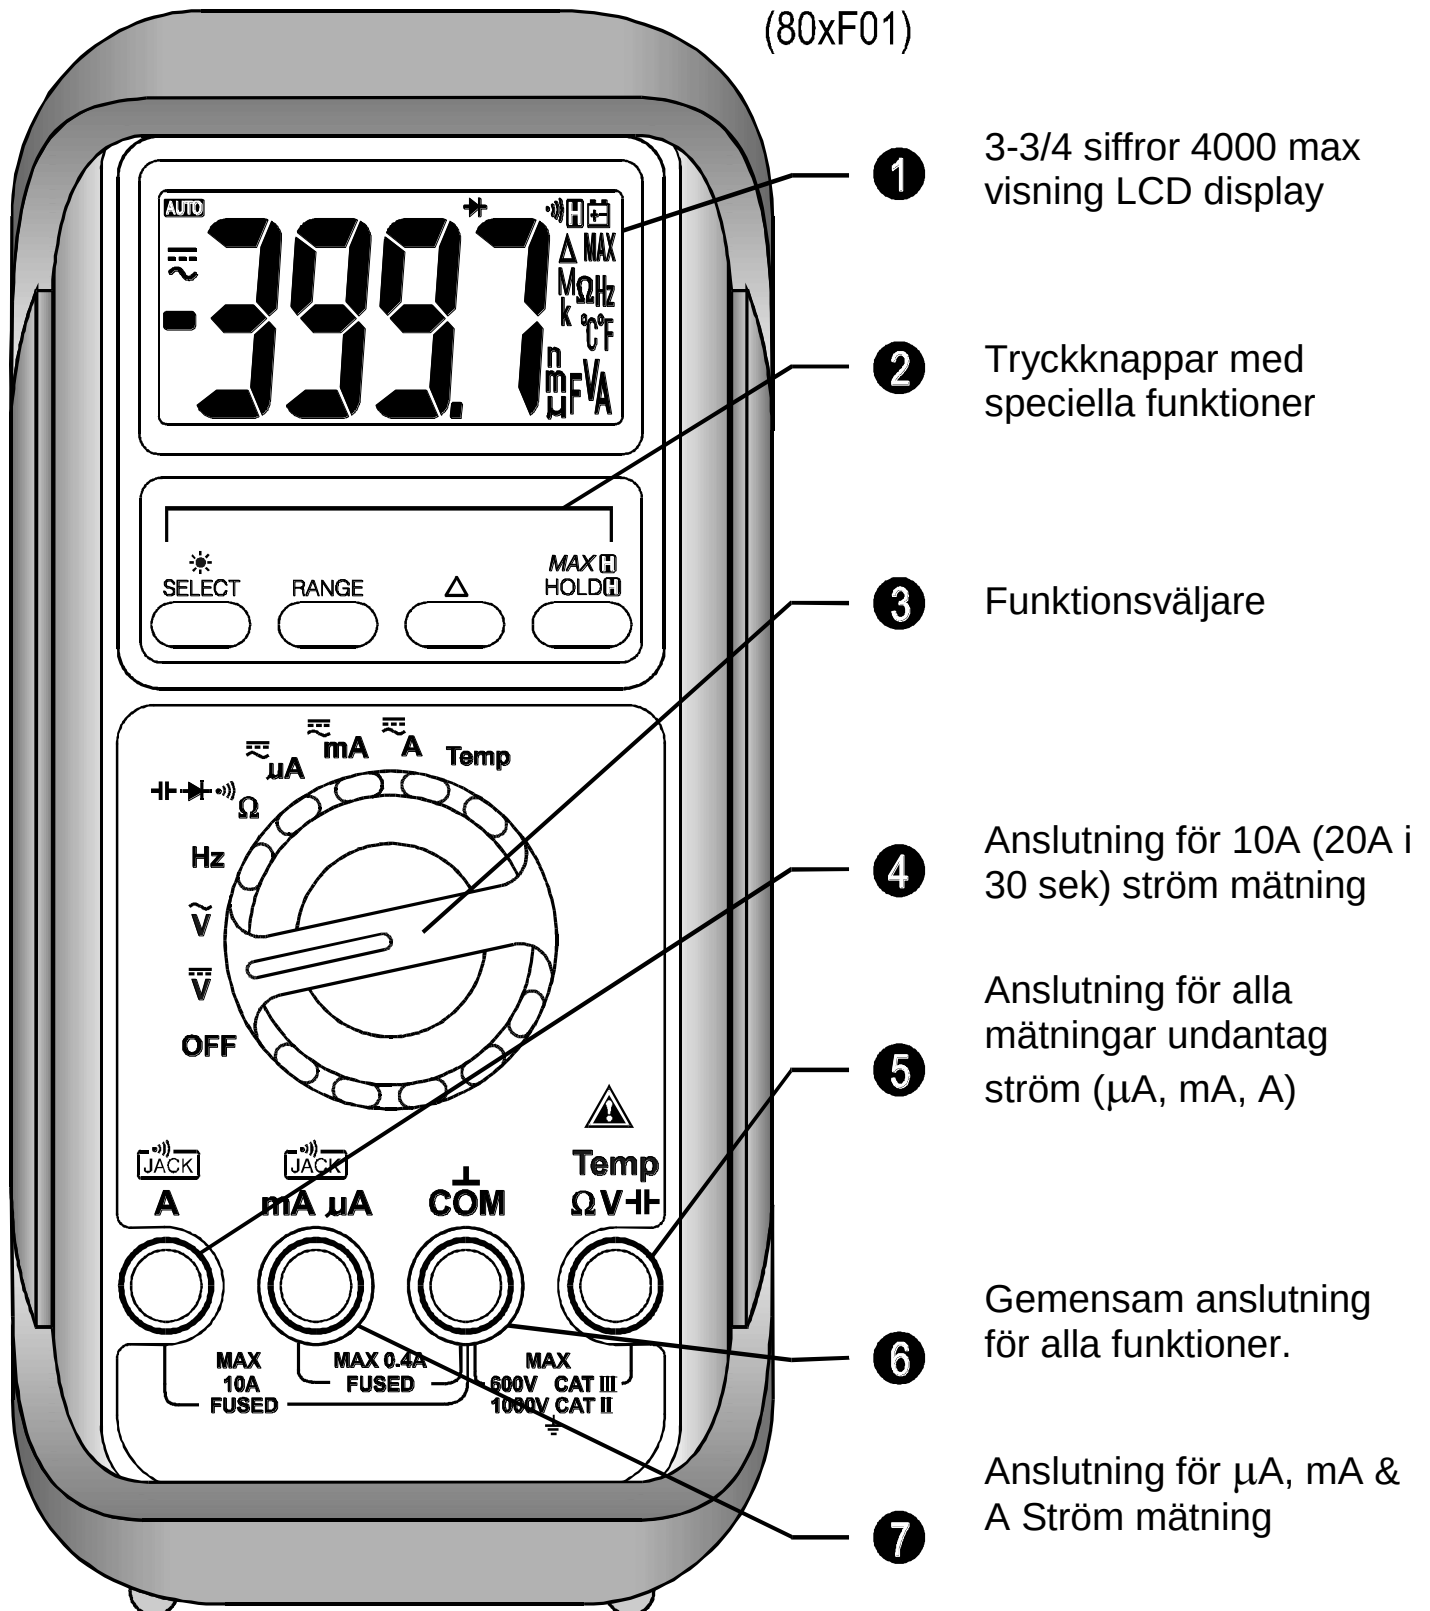

3-3/4 siffror 4000 max visning LCD display

Tryckknappar med speciella funktioner

Funktionsväljare

Anslutning för 10A (20A i 30 sek) ström mätning


Anslutning för alla mätningar undantag ström (μ A, mA, A)

Gemensam anslutning för alla funktioner.

Anslutning för μ A, mA & A Ström mätning

4) FUNKTIONER

DC SPÄNNING, AC SPÄNNING, & HZ FREKVENNS

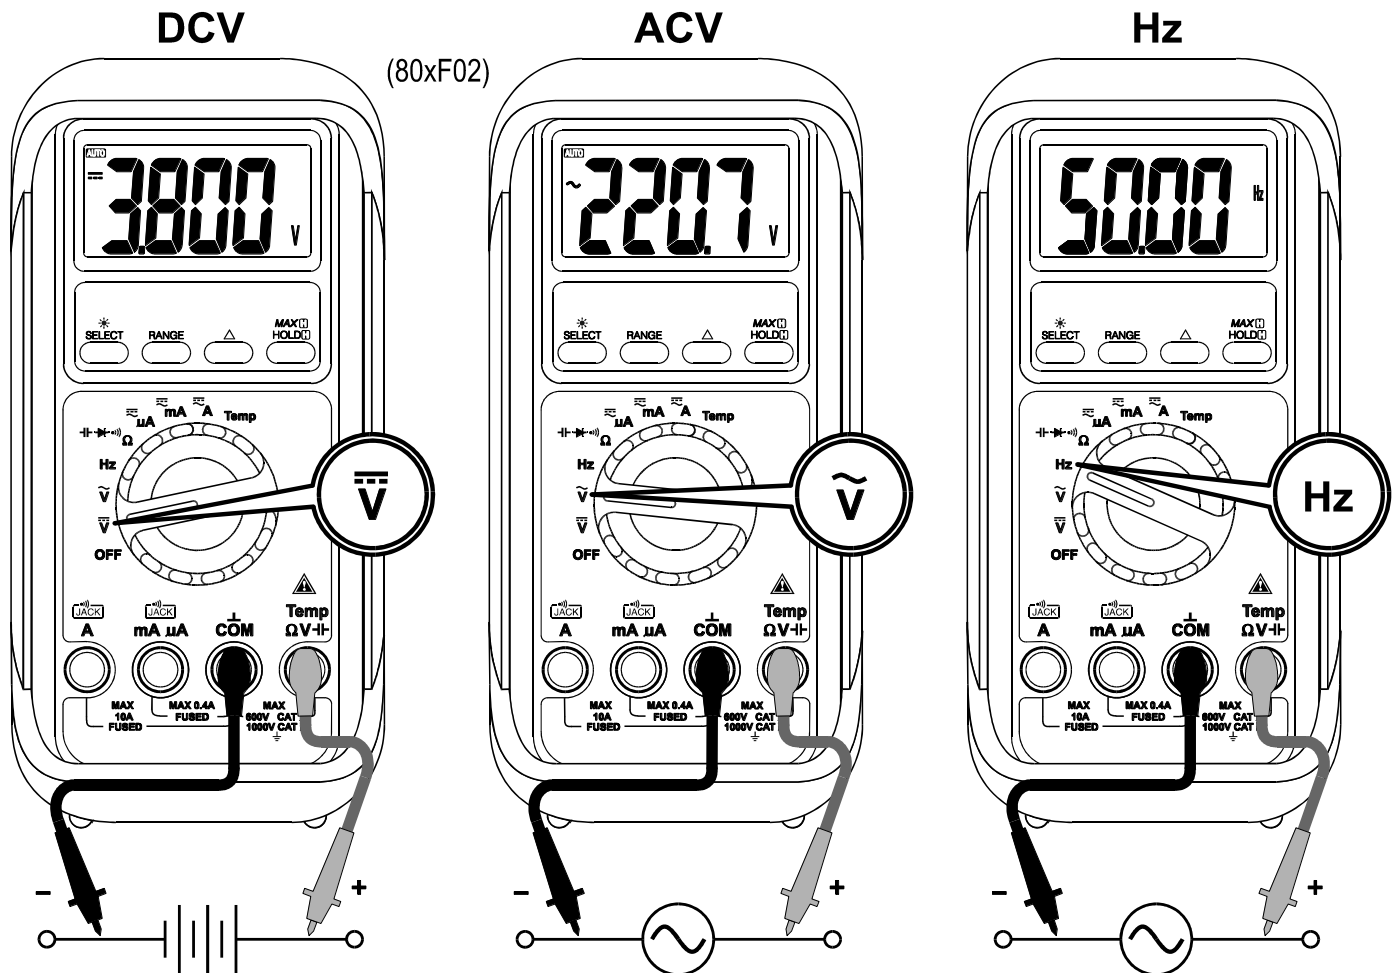


Notera:

- 1) AC 400.0mV området väljes manuellt, genom att trycka på RANGE knappen.
- 2) DC 400.0mV området har en input impedans med $1000M\Omega$, så strömförlusten blir minstmöjligt vid mätning av små värden och vid mätning med omvandlare eller adapter.
- 3) Det är normalt, att displayen inte visar noll, när det inte är anslutet till någon krets. Det har ingen påverkan på noggrannheten.

Ω MOTSTÅND, OCH $\cdot)))$ GENOMGÅNG

Ställ väljaren i Ω . Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt för att välja $\cdot)))$ genomgångstest.

En konstant ton indikerar, att kretsen är ok.

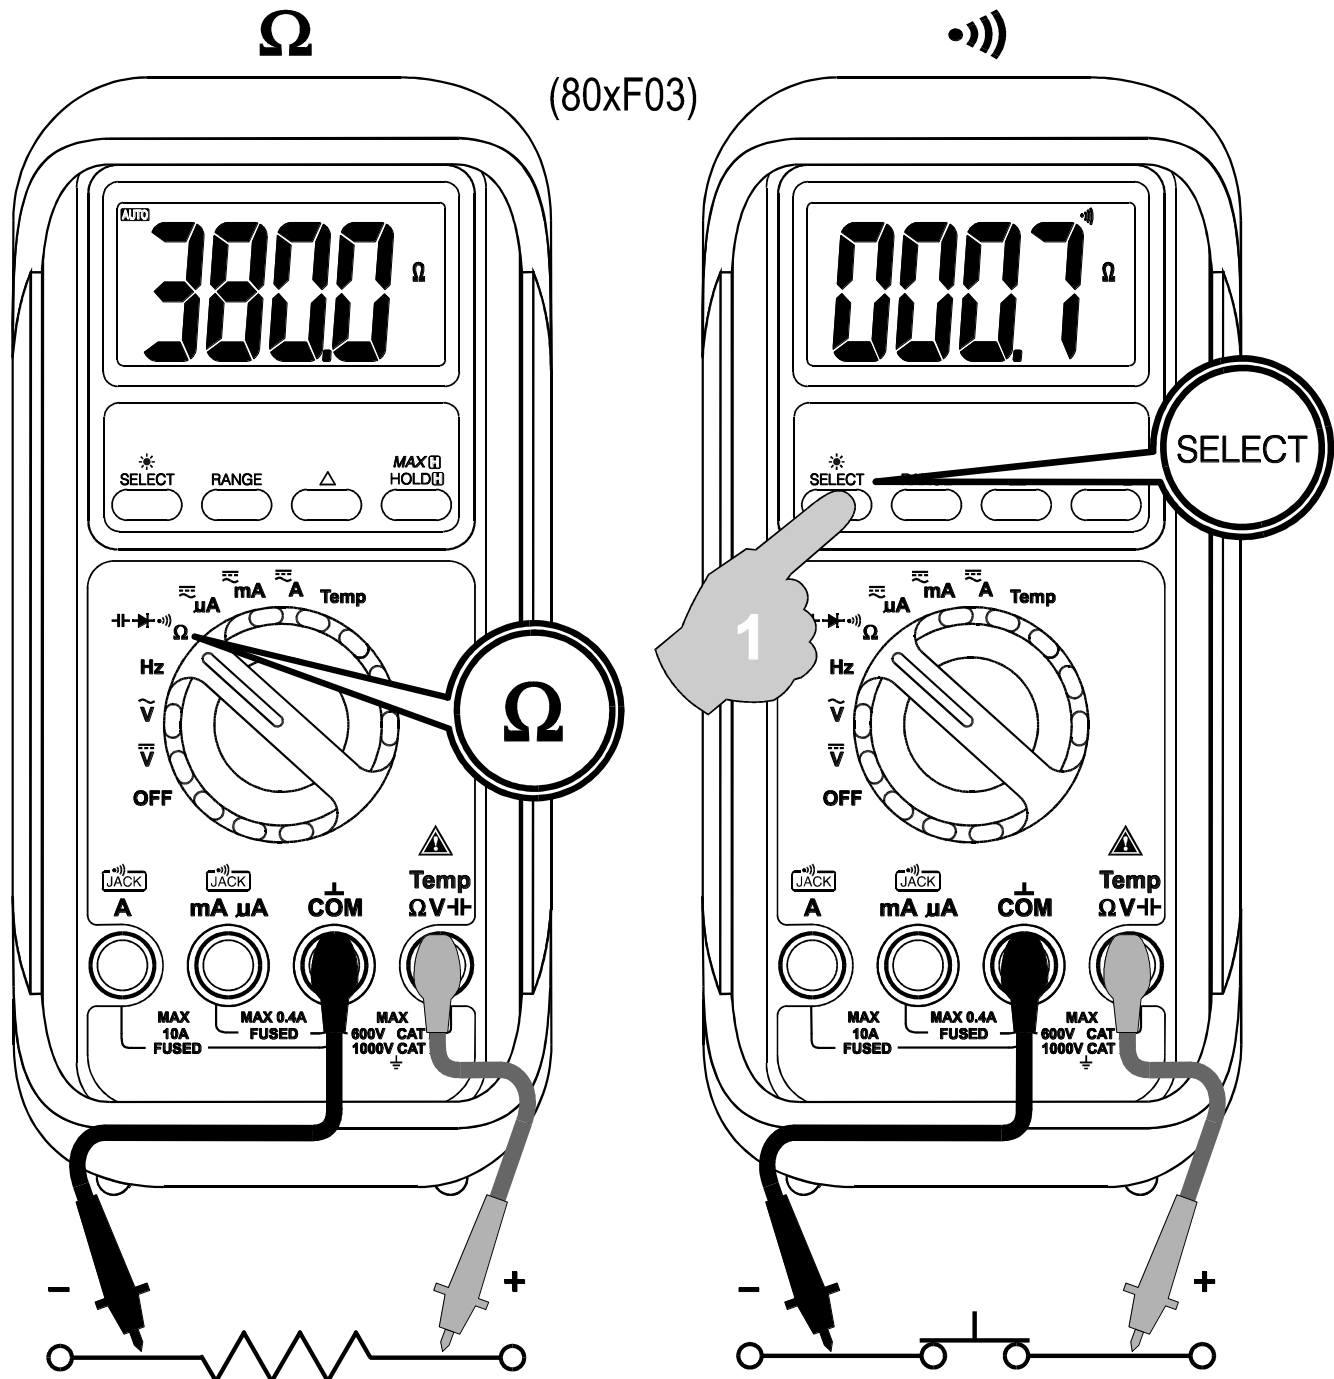

OBSERVERA


Vid mätning av Motstånd – Genomgång- Diod- eller Kapacitans, funktionerna i en krets med spänning på, är mätresultatet inte pålitligt. Dessutom kan instrumentet ta skada. I de flesta fall skall komponenter avmonteras för att få bra noggrannhet och mätresultat.

✚ DIOD TEST

Ställ i Ω . Tryck på **SELECT**

⚡ KAPACITANS

Ställ i Ω . Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt tre gånger för att välja **Kapacitans funktionen**. Relativ noll Δ kan användas för att mäta små kapacitanser och för att nollställa provledningarna samt den inre resistansen på multimetern.

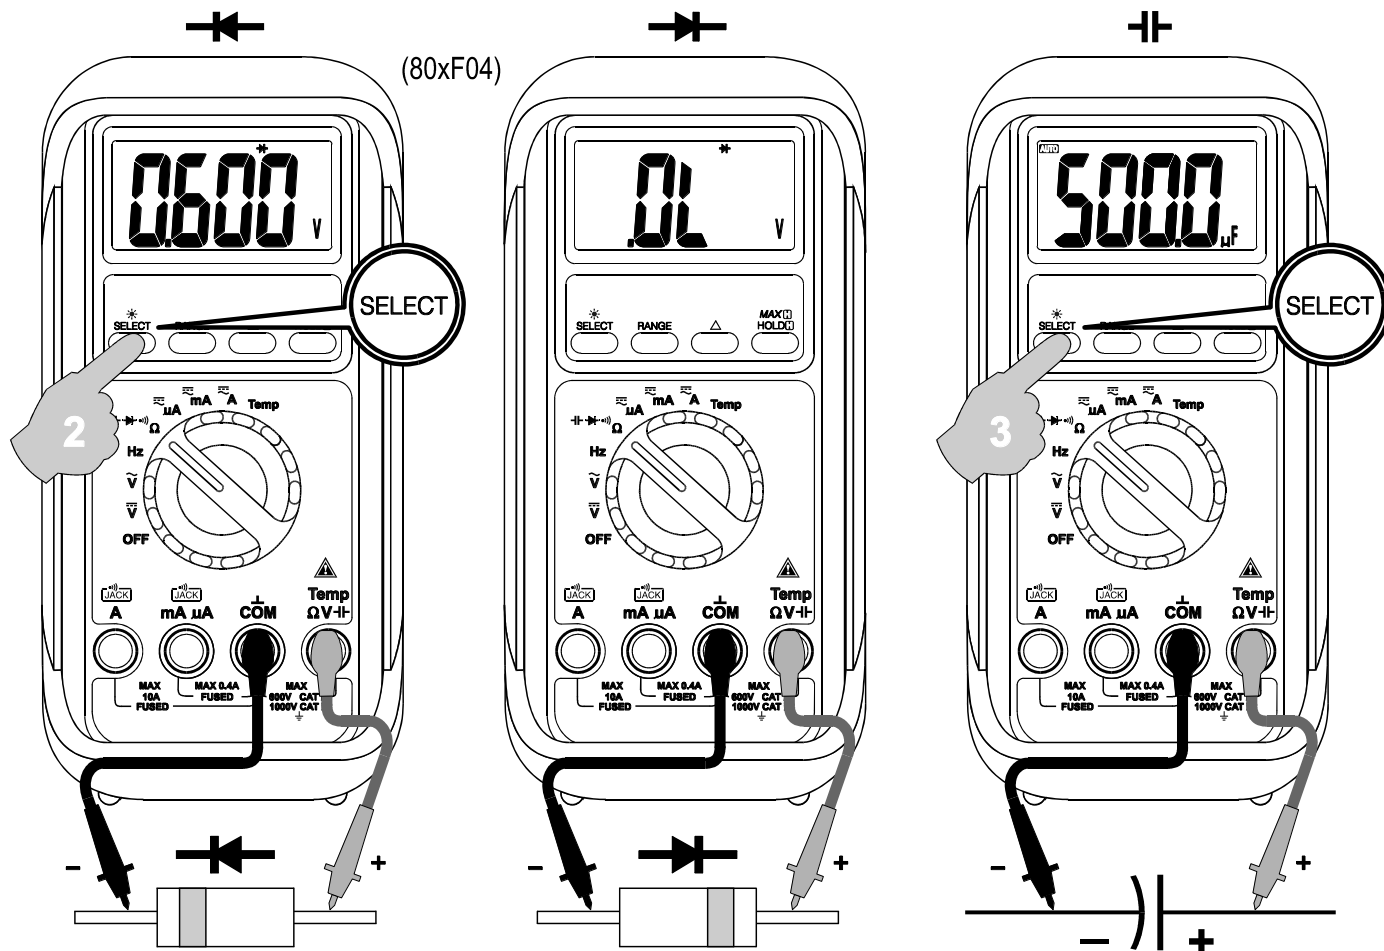


OBSERVERA

Kortslut kondensatorn innan mätning.

μ A, mA, och A

Fel om **DC** syns. Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt för att välja **AC**.

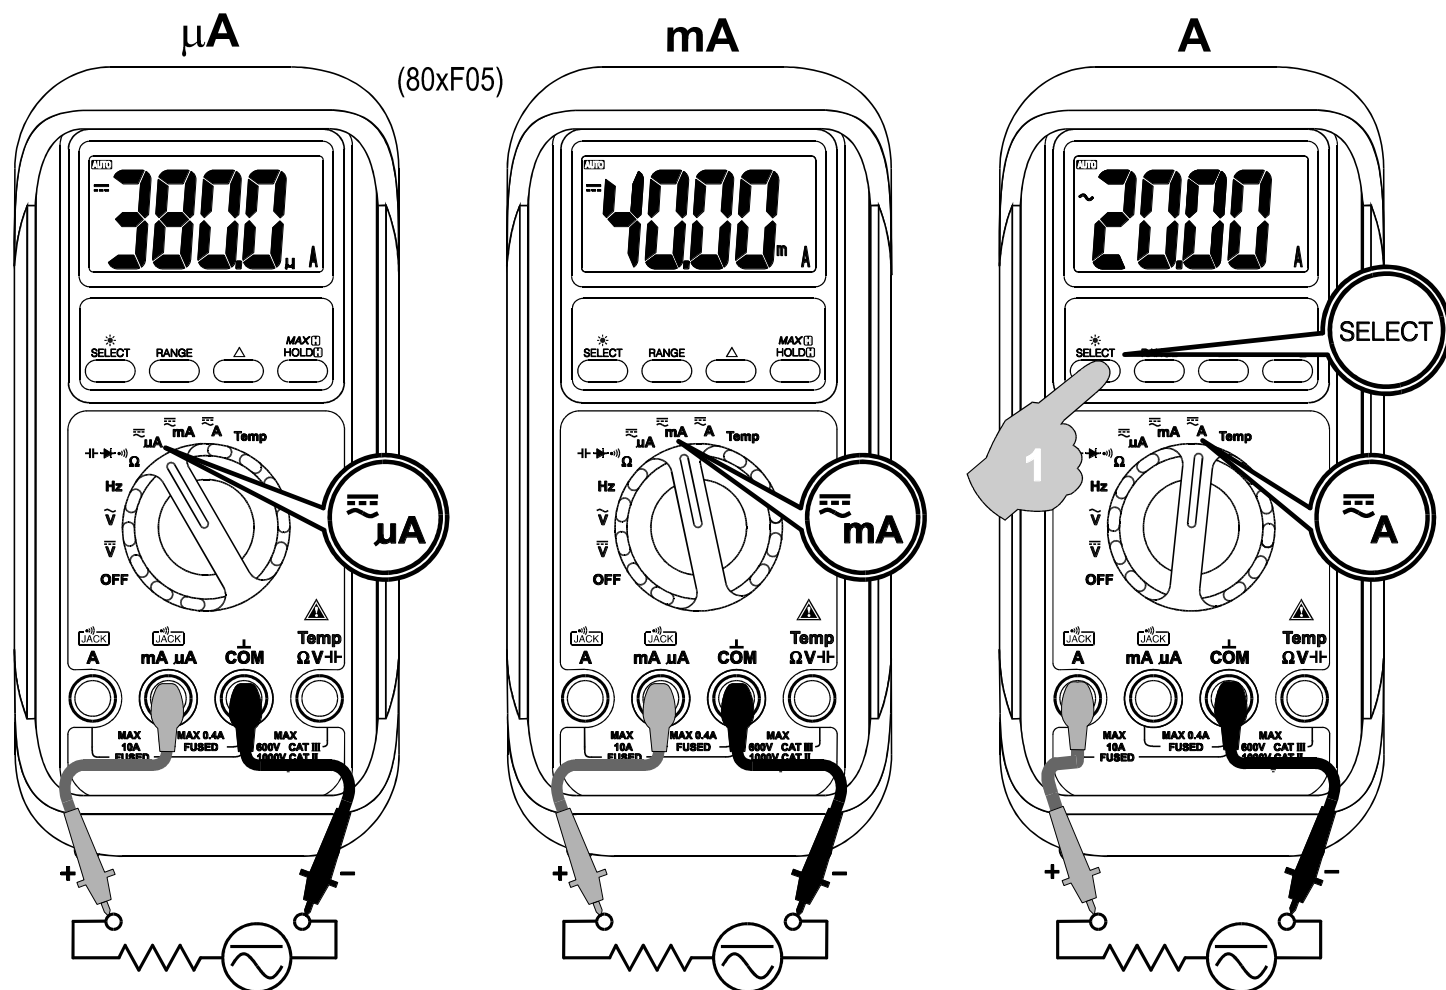

Observera


För att undgå överskridelse av säkringens märkspänning skall du alltid gå ut från fas till fasspänning, när du väjer säkring.

Bip-Jack™ Input Varning

Instrumentet piper för att varna om, du har satt provledningarna i fel terminal eller valt fel område. μ A, mA, eller A.

TEMPERATUR (BARA ELMA 807S)

Var säker på att du har rätt polaritet på temperaturproben vänd på den annars, (+ -). °C (Celsius). Tryck på **SELECT** knappen kortvarigt för att välja °F(Fahrenheit). Du kan använda andra typer av tempprober (K-typ) med en adapter. Artikel nr: 42.K4

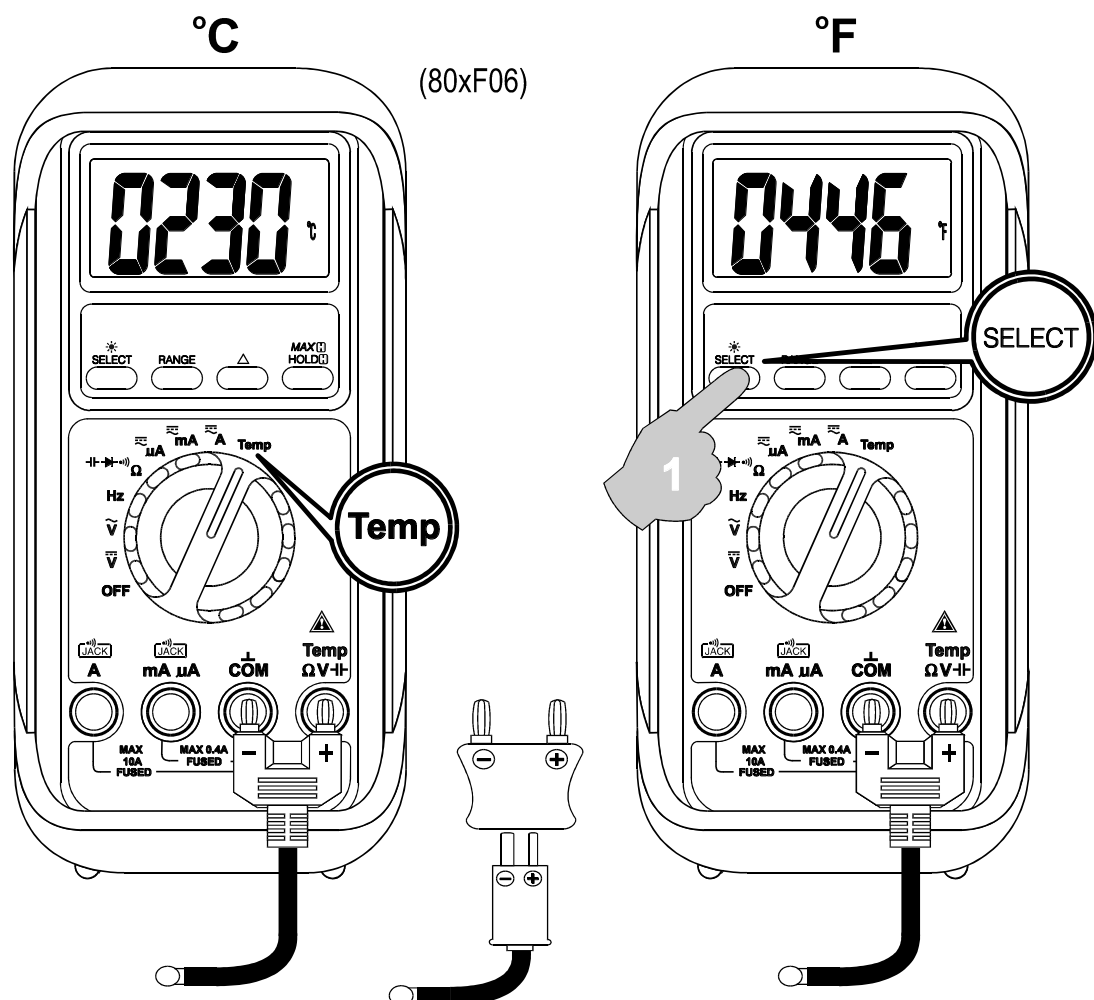

RELATIV NOLL Δ MODE

Relativ Noll. till för att ställa en nollpunkt och mäta från den, "ny" nollpunkt. I MAX/MIN funktionen kan relativ noll referens också användas. Tryck på Δ knappen kortvarigt för att aktivera och deaktivera. Relativ noll låter användaren ha ett referensvärde, och kan när som helst övergå till vanlig mätning.

BELYST DISPLAY (BARA ELMA 807S)

Tryck på **SELECT** knappen i 1 sekund eller mer för att tända eller släcka lyset.

MANUELLT ELLER AUTO-OMRÅDESVAL

Tryck på **RANGE** knappen kortvarigt för att välja manuellt-områdesval. I displayen försvinner **AUTO**. Tryck på knappen igen för att steppa igenom de olika områden, som finns. Tryck på knappen i en sekund eller mer för att återkomma till autoområdet.

Notera: Manuellt-områdesval är inte möjligt i Hz & Cx funktioner.

HOLD $\square$

Funktionen fryser displayen till senare avläsning, tryck på knappen igen för, att "låsa upp" displayen igen.

**MAX **

Tryck på **MAX ** knappen i 1 sekund eller mer för, att starta MAX funktionen. Funktionen läser mätvärden var 30ms.

AUTO-OFF

Auto off (APO) stänger automatisk av multimetern efter ca. 30 minuter.

Tryck på någon knapp eller sätt den i (OFF) och tillbaka för aktivera instrumentet igen.

5) ALLMÄNT**Varning**

För att undgå stöt, demontera testledningarna från terminalerna och stäng av instrumentet, Använd inte instrumentet om det är öppet och använd samma typ av säkring.

RENGÖRING & LAGRING

Torka med lätt fuktig trasa använd inte lösningsmedel eller annat. Om du inte skall använda instrumentet en längre tid, ta ut batterierna.

FELSÖKNING, INSTRUMENT FEL

Om instrumentet inte startar, kolla batterierna, säkringar, ledare, etc. och byt ut om det är nödvändigt. Om instrumentets V/R ingångsterminal har fått hög spänning konstant (förorsakad av en spik (transient) eller byte av spänningskälla till systemet) p.g.a. olycka eller onormala förhållanden, serien av säkring resistenser kommer att gå sönder. De flesta mätningar som kommer att göras i denna ingång kommer att bli som en öppen krets. Säkring resistenserna skall bytas ut av en kvalificerad tekniker. Se begränsad garanti, om du kan erhålla garanti eller service.


BATTERI & SÄKRINGAR

Batteri: 1,5 V AAA, LR03 x 2

Säkring FS1 (för μ A/mA ingång):
0.4A/1000V AC/DC, IR 30kA, F säkring,
6x32mm

Säkring FS2 (for A ingång):
11A/1000V AC/DC, IR 20kA, F säkring,
10x38mm

Avmontera skruvarna i botten på instrumentet . Lyft i botten av kabinetten vid kontakterna tills de blir lösa. Byt ut batterier/säkringar. Montera på kabinetten och var uppmärksam på att inget sitter i kläm. Till sist monteras skruvarna.

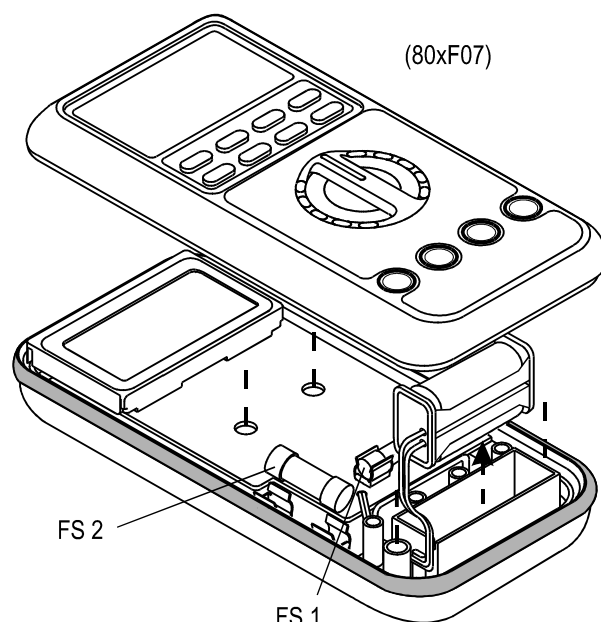

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) SICHERHEIT

Diese Anleitung enthält Informationen und Warnungen zur Sicherheit des Bedienenden und zum Schutz des Gerätes, welche unbedingt befolgt werden müssen. Unsachgemässe Behandlung kann das Messergebnis beeinträchtigen.

Die Multimeter entsprechen den folgenden internationalen Normen:

IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 und CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 auf Kategorie II 1000V, Kategorie III 600V und Kategorie IV 300V AC/DC.

Terminals (to COM) measurement category:

V / A / mA μ A: Kategorie II 1000V, Kategorie III 600V und Kategorie IV 300V AC/DC.

In dieser Anleitung verwendete Terminologie:

WARNING / WARNUNG bedeutet, dass Bedingungen herrschen, welche zu Verletzungen des Benützers oder gar zum Tod führen können.

CAUTION / ACHTUNG bedeutet, dass Bedingungen herrschen, welche zu Beschädigungen des Gerätes führen können.

WARNUNG

Um das Risiko von Feuer oder elektrischen Schlägen zu vermindern, dürfen die Instrumente nicht dem Regen oder grosser Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Die Geräte sind nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen.

Um elektrische Schläge zu vermeiden sind beim Arbeiten mit Spannungen über 60 V DC oder 30 V ACrms entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Spannungen über diesen Werten können zu Verletzungen des Bedienenden führen.

Messleitungen, Stecker und Messsonden sind vor der Verwendung der Zangen auf defekte Isolationen und blanke Metallteile zu inspizieren und gegebenenfalls zu ersetzen. Spitzen von Messsonden dürfen nicht berührt werden, wenn das Messobjekt unter Spannung steht. Hände und Finger sind während den Messungen immer hinter dem Sicherheitskragen der Messleitungen zu halten. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Zubehör oder UL-Probe Zubehör.

ACHTUNG

Zum Umschalten der Messgerätefunktionen sind die Messleitungen vom Prüfobjekt zu entfernen.

International verwendete elektrische Symbole



Achtung! Siehe Erklärungen in dieser Anleitung



Achtung! Es besteht Gefahr elektrischer Schläge



Erde



Doppelte Isolation



Sicherung



AC - Wechselstrom



DC – Gleichstrom


2) CENELEC DIREKTIVEN


Die Multimeter entsprechen den CENELEC Niedervolt-Direktiven 2006/95/EC und den elektromagnetischen Verträglichkeits-Direktiven 2004/108/EC.

3) PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Bedienungsanleitung bezieht sich zur Illustration nur auf repräsentative Modelle. Für die Detailfunktionen sind die Spezifikationen der einzelnen Modelle zu konsultieren.

Bedienungselemente:

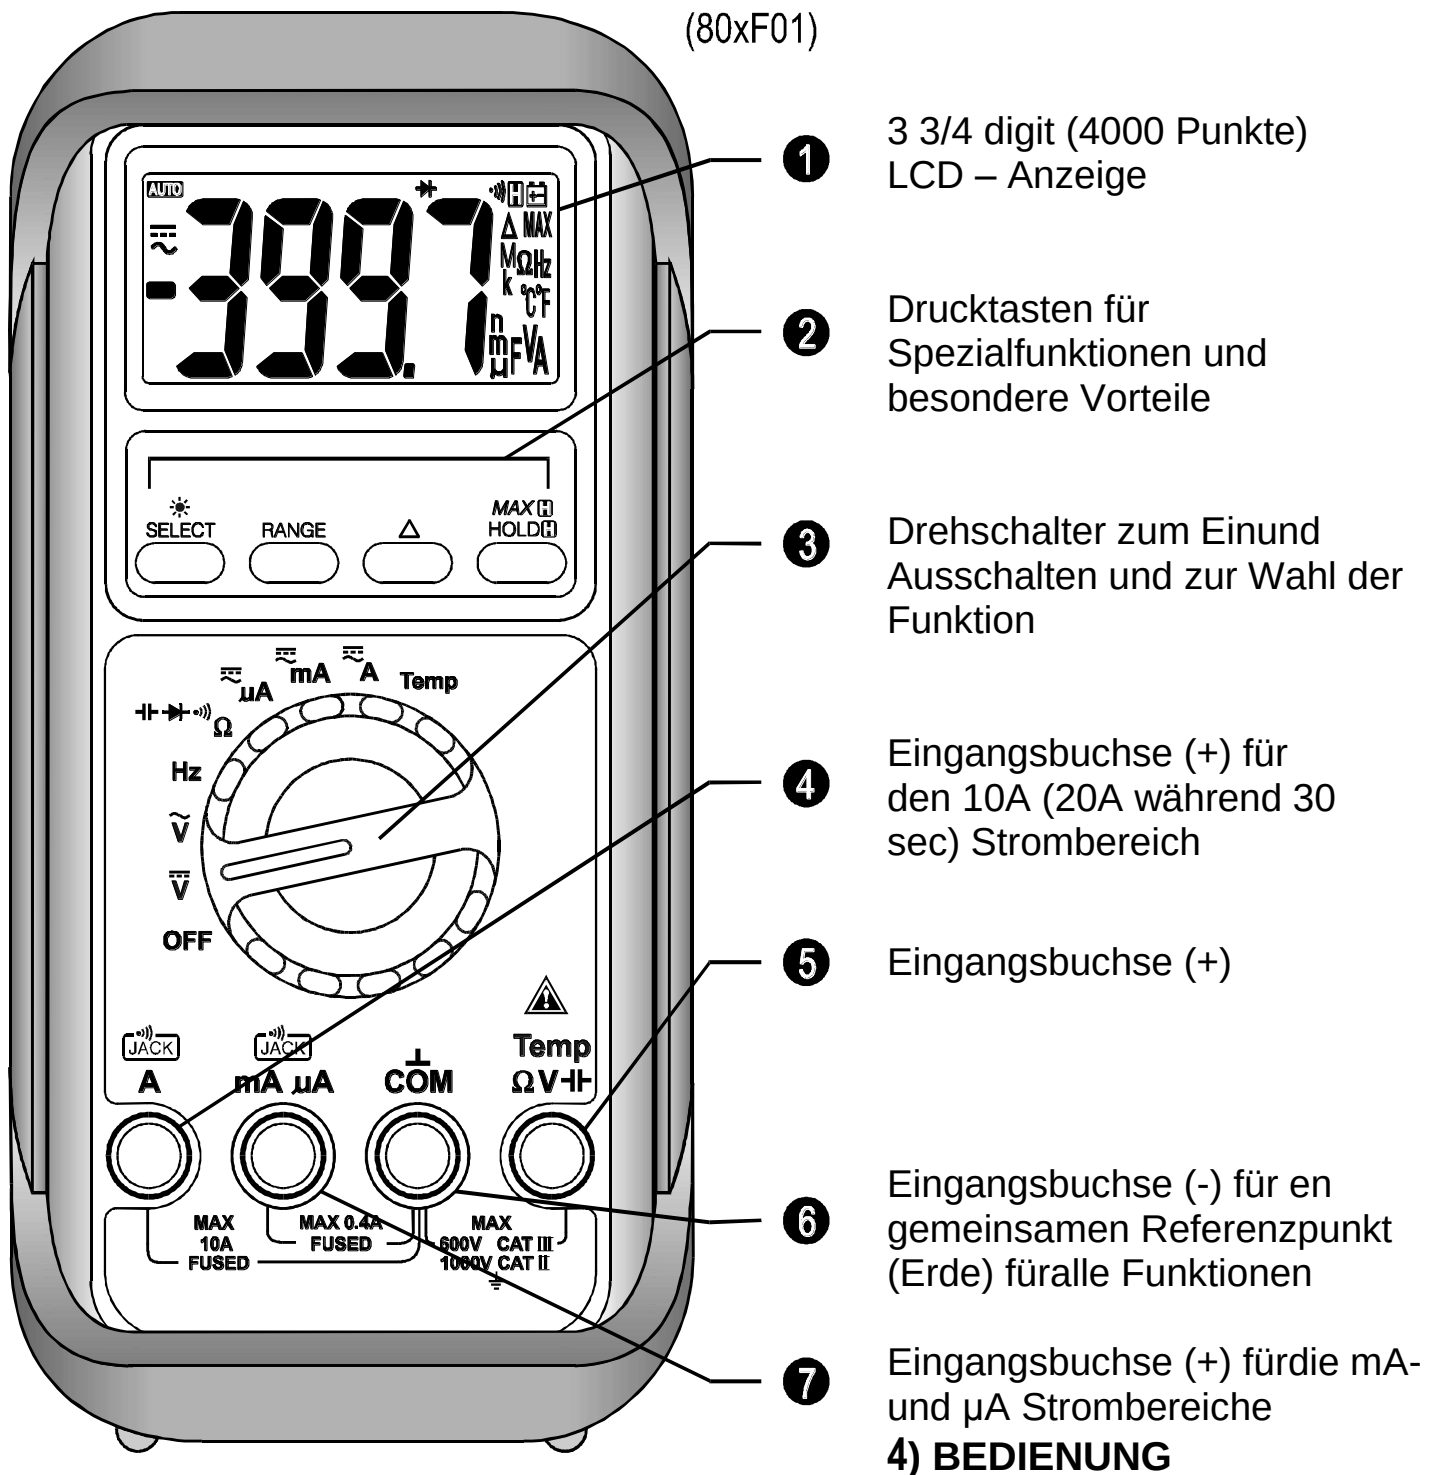

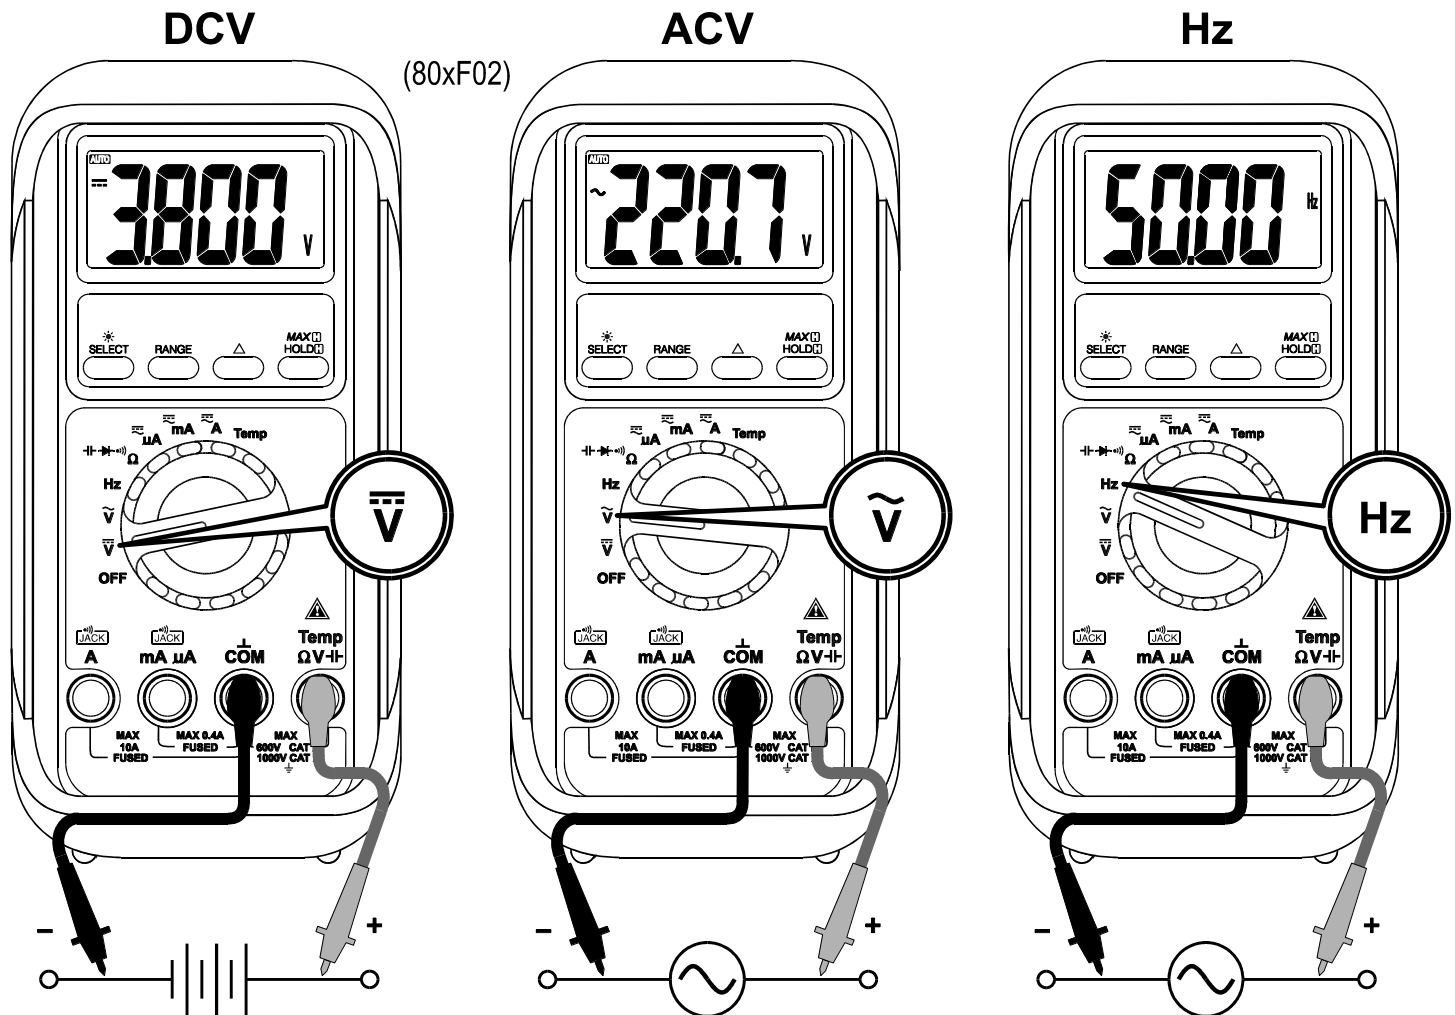


Bemerkungen:

1) Der 400.0 mV Wechselspannungsbereich kann nur mit dem Drehschalter angewählt werden, und ist für Wechselspannungen ab 10mV (ab 40mV für das TRMS-Modell ELMA807s) spezifiziert.

2) Der 400.0mV DC-Bereich weist eine Eingangsimpedanz von 1000 M Ω für eine sehr geringe Strombelastung kleiner Signale auf. Dadurch kann der Ausgang der meisten auf dem Markt erhältlichen Aufnehmer und Adapter gemessen werden. Durch die hohe Empfindlichkeit geht aber bei offenem Stromkreis die Anzeige nicht auf null. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit. Das Instrument zeigt annähernd null bei kurzgeschlossenem Eingang.

Ω WIDERSTANDSMESSUNG UND DURCHGANGSPRÜFUNG

Messleitungen gemäß Abbildung anschliessen. Drehschalter auf Position Ω . Durch kurzes Betätigen der Taste SELECT wird die Funktion Durchgangsprüfung aktiviert. Dadurch kann bequem die Durchgangsfunktion von Schaltern getestet werden. Ein kontinuierlicher Beeperkton zeigt den vorhandenen Durchgang an.

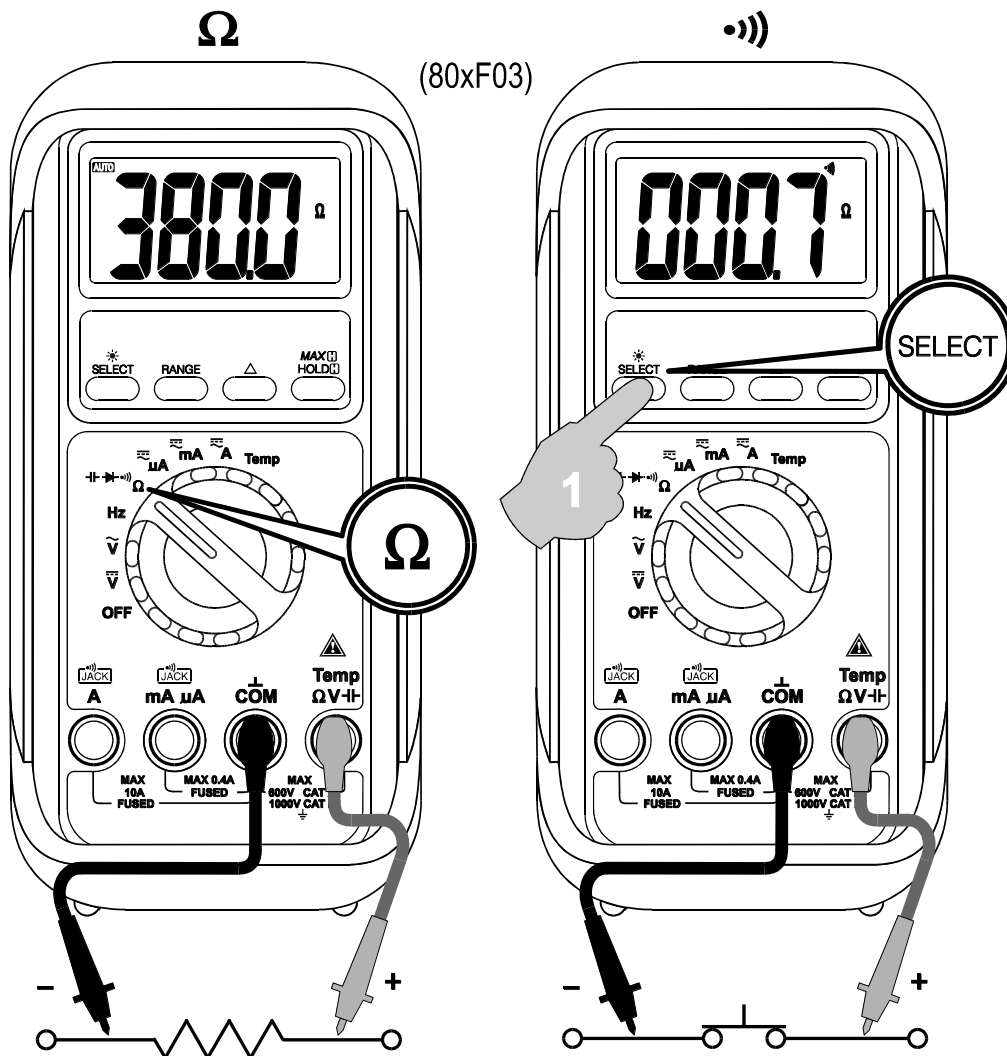

Achtung


In den Funktionen Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung, Diodentest oder Kapazitätsmessung können Messobjekte unter Spannung zu falschen Ergebnissen oder gar zu Beschädigungen des Gerätes führen. Zur genauen Messung muss in zweifelhaften Fällen die zu messende Komponente vom Stromkreis mindestens einseitig entfernt werden.

✚ DIODENTEST

Messleitungen gemäss Abbildung anschliessen. Schiebeschalter auf die Position Diodentest bringen. Durch zweimaliges kurzes Betätigen der Taste SELECT wird die Funktion Diodentest aktiviert. Der Spannungsabfall einer guten Silikon-Diode variiert zwischen 0,4 und 0,9V. Ein höherer Wert weist auf eine defekte Diode hin. Bei 0 V hat die Diode Kurzschluss und bei Überlast (O.L. = Overload) hat sie Unterbruch. Zur Prüfung der Sperrichtung sind die Prüfspitzen zu vertauschen. Eine gute Diode wird durch O.L. (Überlast) angezeigt. Erscheint irgend ein Wert, ist die Diode defekt.

⚡ KAPAZITÄTSMESSUNG

Messleitungen gemäss Abbildung anschliessen. Drehschalter auf die Position Kapazitätsmessung bringen. Durch dreimaliges kurzes Betätigen der Taste SELECT wird die Funktion Kapazitätsmessung aktiviert. Der relative Nullpunkts-Modus kann bei pF-Messungen zur Kompensation der Messleitungs- und der messgeräteinternen Kapazität eingesetzt werden.

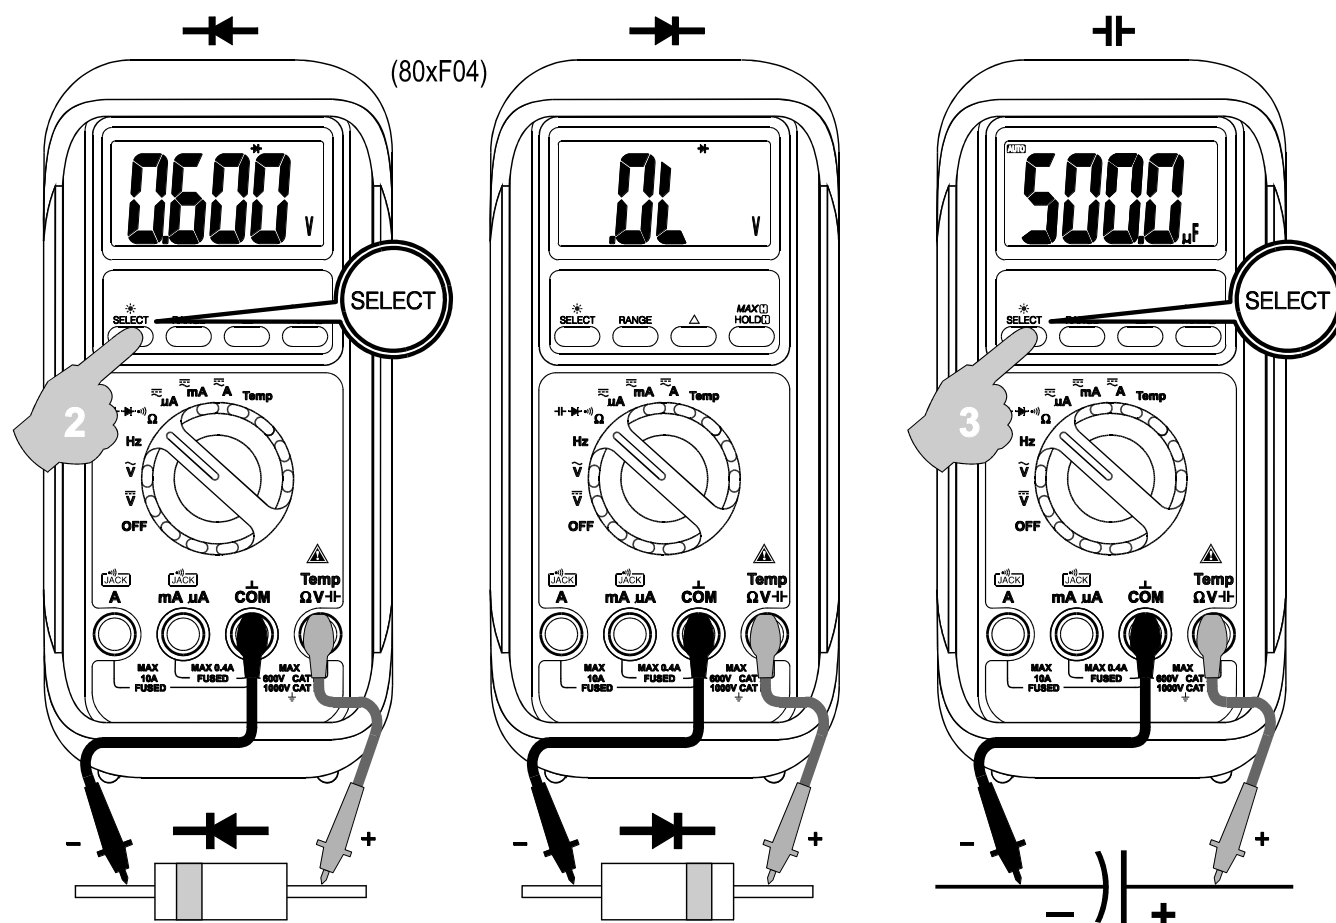


Achtung

Kondensatoren sind vor der Messung zu entladen. Kondensatoren mit grossen Kapazitäten sollten über eine geeignete Widerstandslast entladen werden.

μA , mA UND A STROMMESSUNGEN

Drehschalter auf die entsprechende Position bringen. Zum Umschalten von Gleich- auf Wechselstrom ist die Taste SELECT kurz zu betätigen.

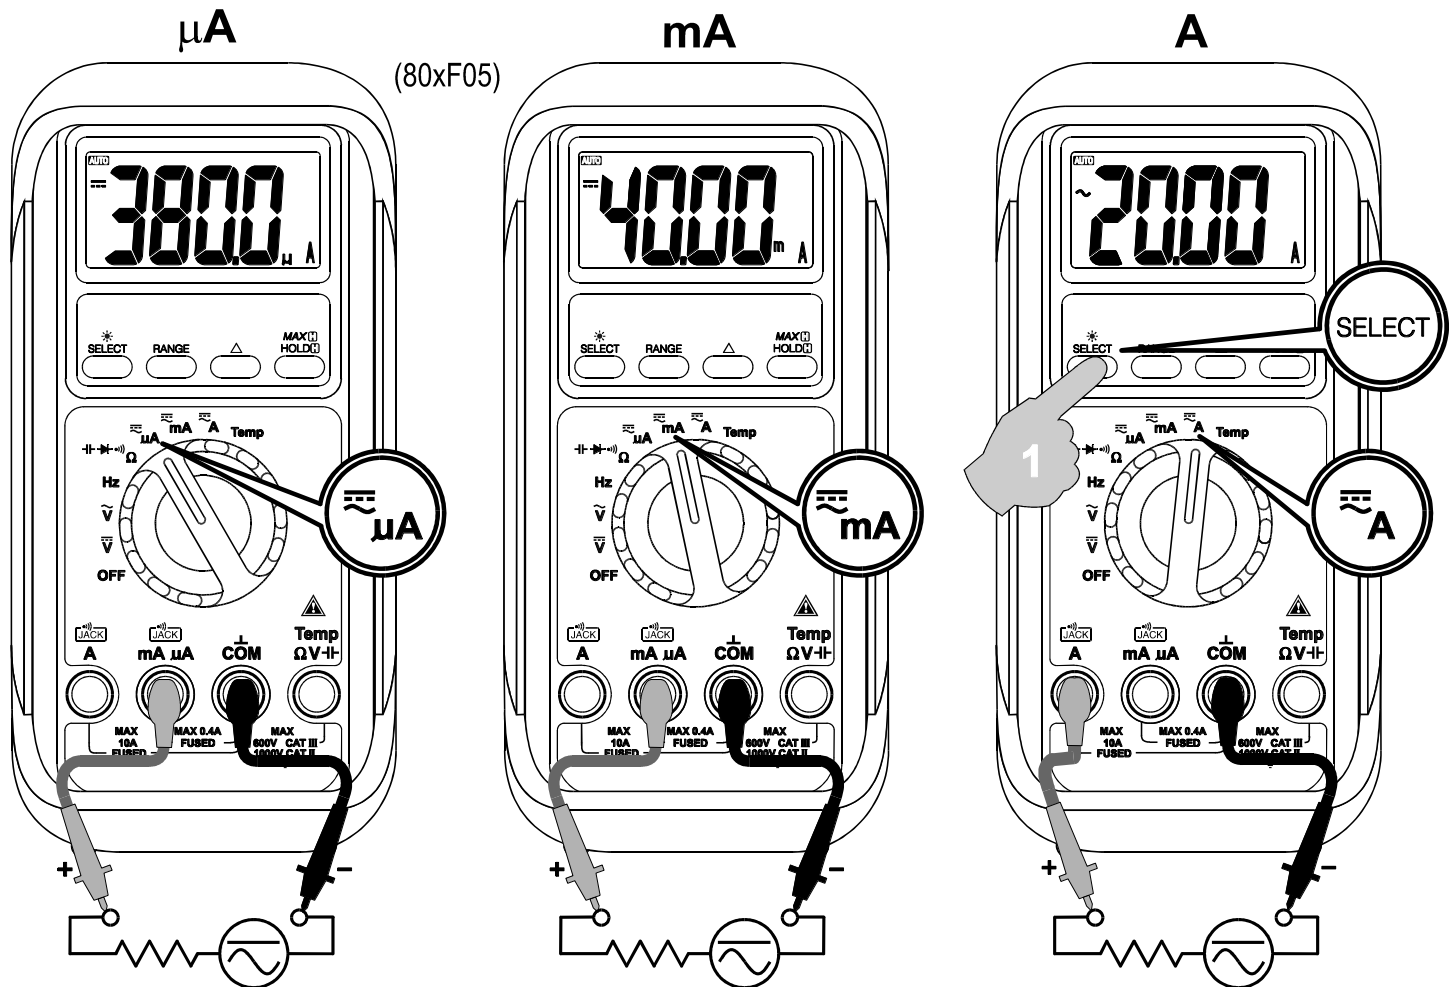

Achtung


Besondere Beachtung ist beim Messen in Dreiphasensystemen erforderlich, da die Spannung zwischen den Phasen wesentlich höher sein kann als zwischen Phase und Erde. Zur Vermeidung des Ueberschreitens der Sicherungsspannung ist immer die Spannung zwischen den Phasen für die Zulässigkeit der Messung in Betracht zu ziehen.

"Beep-Jack" Warnung

Das Instrument gibt einen Warnton ab wenn andere Signale (z.B. Spannung) an die Stromeingänge angelegt werden.

TEMPERATURMESSUNG (NUR MIT DEN MODEL ELMA 807S)

Beim Anschliessen der Typ K Temperatursonde Bkp60 ist auf die richtige Polarität zu achten. Den Drehschalter auf die Position Grad C (Celsius) stellen. Durch das Betätigen der Taste SELECT kann auf Grad F (Fahrenheit) umgestellt werden. Mit einem Adapter Bkb32 (Option) können auch alle handelsüblichen Temperatursonden mit dem Standard Typ K – Stecker eingesetzt werden.

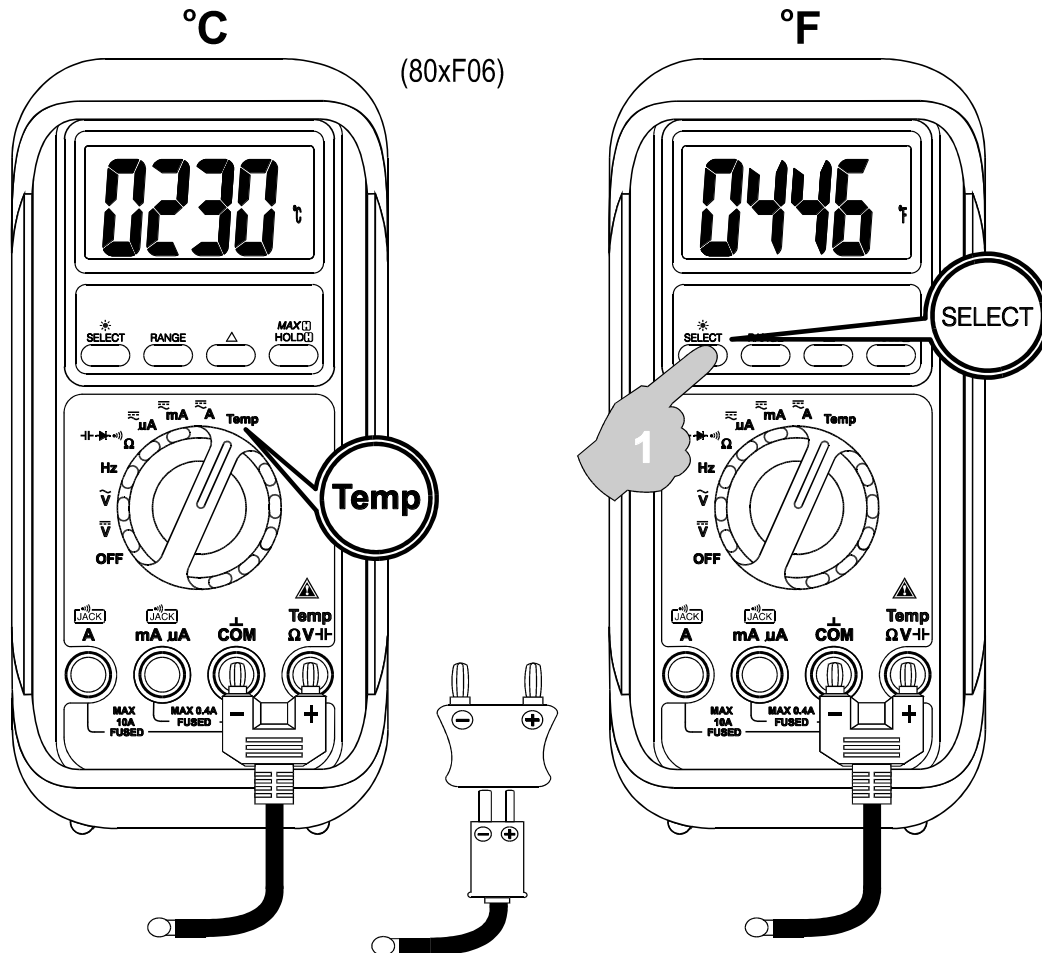**Δ NULLPUNKTUNTERDRÜCKUNG**

In dieser Funktion kann der Referenzpunkt für eine Messung verschoben werden. Zum Beispiel können die Widerstandswerte der Messleitungen bei der Ohmmessung oder die Kapazität derselben beim Ausmessen von Kondensatoren kompensiert werden. Als Ergebnis in der Anzeige erscheint der gemessene Wert abzüglich des gespeicherten Referenzwertes. Zum Aktivieren und Austreten aus dieser Funktion ist die Taste Relative Zero kurz zu betätigen.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (NUR BEIM ELMA 807S)

Zur Beleuchtung der Anzeige ist die Taste SELECT während mindestens einer Sekunde zu betätigen.

AUTOMATISCHE ODER MANUELLE BEREICHSWAHL

Durch das Betätigen der Taste RANGE wird die automatische Bereichswahl ausgeschaltet und das Instrument verbleibt im zuletzt aktiven Bereich. Die Anzeige "AUTO" erlischt. Durch weiteres kurzzeitiges Betätigen der Taste kann der Bereich verändert werden und durch das Betätigen während mindestens einer Sekunde wird die automatische Bereichswahl wieder aktiviert.

Bemerkung: Eine manuelle Bereichswahl ist in den Funktionen Frequenz und Kapazität nicht möglich.

HOLD

Die Haltefunktion erlaubt das Festhalten eines Wertes zum spätern Abruf. Zum Aktivieren und zum Wiederaustreten ist die Taste HOLD kurzzeitig zu betätigen.

MAX

Diese Funktion erlaubt das Festhalten und Vergleichen von Maximalwerten mit einer Messsequenz von 30 ms und gilt auch bei automatischer Bereichsumschaltung. Die Taste MAX H ist während mindestens einer Sekunde gedrückt zu halten, sowohl beim Aktivieren wie auch beim Austreten aus der Funktion.

SCHLAFMODUS

Zur Schonung der Batterie setzt diese Funktion das Gerät nach 30 Minuten in einen Schlafmodus wenn keine Betätigung des Drehschalters oder einer Taste erfolgt. Zum Wiedererwecken ist eine Taste kurz zu betätigen oder der Drehschalter ist auf eine neue Position zu bringen. Bei Nichtgebrauch der Gerätes ist der Drehschalter immer auf die Position OFF zu stellen.

5) UNTERHALT

Warnung

Zur Vermeidung elektrischer Schläge sind die Messleitungen vor dem Öffnen des Gerätes immer vom Messobjekt und von den Eingangsbuchsen zu entfernen und das Instrument ist auszuschalten (OFF). Es darf nie im geöffneten Zustand in Betrieb genommen werden.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Das Gerät kann periodisch mit einem feuchten Lappen und einer milden Seifenlösung gereinigt werden. Es sind keine Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsflüssigkeiten einzusetzen. Bei längerem Nichtgebrauch ist die Batterie zu entfernen und separat zu lagern.

FEHLERSUCHE

Wenn das Instrument nicht korrekt funktioniert, sind die Batterien und die Sicherung zu kontrollieren und wenn notwendig zu ersetzen. Der Messvorgang ist anhand der Bedienungsanleitung zu überprüfen.

Im Falle von hohen Transienten (Spannungsspitzen) an der Eingangsbuchse für Spannung oder Widerstand wird ein Seriewiderstand zerstört, der als Schutz für das übrige Gerät dient. Die meisten Funktionen zeigen dann Ueberlast (O.L.) an. Der Seriewiderstand muss dann durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.

ERSETZEN DER BATTERIE UND DER SICHERUNG

Im Instrument sind die folgenden Batterien und Sicherungen vorhanden:

2 Batterien 1,5V Grösse AAA (LR03)


Sicherung F1 für den μA / mA- Eingang

0.4A/1000V AC/DC, 30kA, F, 6x32mm

Sicherung F2 für den A- Eingang

11A/1000V AC/DC, 20kA, F, 10x38mm

Die vier Halteschrauben der Rückwand lösen und entfernen. Das Gehäuse bei den Eingangsbuchsen von der Rückwand ausklinken. Die Batterien oder die defekten Sicherungen ersetzen. Polarität der Batterien beachten! Das Gehäuse wieder aufsetzen unter Berücksichtigung des richtigen Einsetzen der Dichtung und des einwandfreien Einrasten der Nocken auf der oberen Seite nahe der LCD-Anzeige. Schrauben wieder einsetzen und festschrauben.

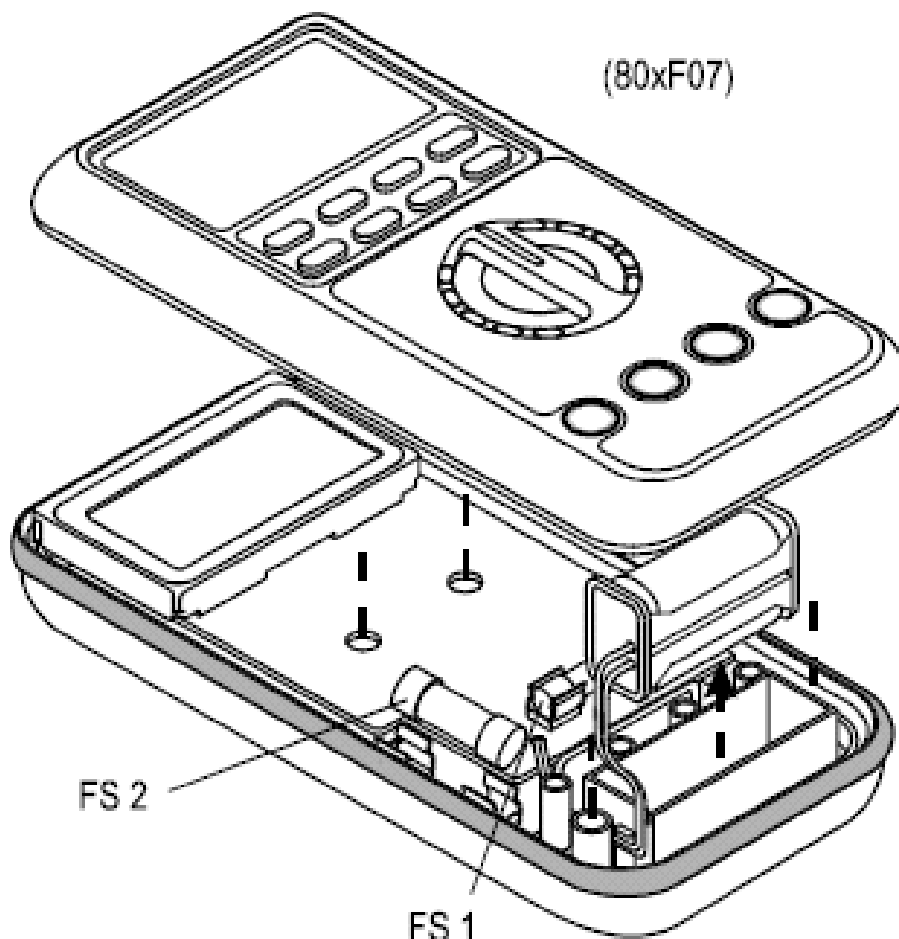

USER'S MANUAL

1) SAFETY

This manual contains information and warnings that must be followed for operating the instrument safely and maintaining the instrument in a safe operating condition. If the instrument is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the instrument may be impaired. The meter is intended only for indoor use.

The meter protection rating, against the users, is double insulation per IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 and CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 to Category II 1000 Volts, CAT III 600Volts and CAT IV 300Volts AC & DC.

Terminals (to COM) measurement category:

V / A / mA μ A: Category II 1000V, Category III 600V and Category IV 300V AC & DC.

PER IEC61010 OVERVOLTAGE INSTALLATION CATEGORY

OVERVOLTAGE CATEGORY II

Equipment of OVERVOLTAGE CATEGORY II is energy-consuming equipment to be supplied from the fixed installation.

Note – Examples include household, office, and laboratory appliances.

OVERVOLTAGE CATEGORY III

Equipment of OVERVOLTAGE CATEGORY III is equipment in fixed installations.

Note – Examples include switches in the fixed installation and some equipment for industrial use with permanent connection to the fixed installation.

Measurement Category IV (CAT IV) is for measurements performed at the source of the low-voltage installation. Examples are electricity meters and measurements on primary overcurrent protection devices and ripple control units.

Terms in this manual:

WARNING identifies conditions and actions that could result in serious injury or even death to the user.

CAUTION identifies conditions and actions that could cause damage or malfunction in the instrument.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. To avoid electrical shock hazard, observe the proper safety precautions when working with voltages above 60 VDC or 30 VAC rms. These voltage levels pose a potential shock hazard to the user. Do not touch test lead tips or the circuit being tested while power is applied to the circuit being measured. Keep your fingers behind the finger guards of the test leads during measurement. Inspect test leads, connectors, and probes for damaged insulation or exposed metal before using the instrument. If any defects are found, replace them immediately. Do not measure any current that exceeds the current rating of the protection fuse. Do not attempt a current measurement to any circuit where the open circuit voltage is above the protection fuse voltage rating. Suspected open circuit voltage should be checked with voltage functions. Never attempt a voltage measurement with the test lead inserted into the $\mu\text{A}/\text{mA}$ or A input jack. Only replace the blown fuse with the proper rating as specified in this manual. Only use the test lead provided with the equipment or UL Listed Probe Assembly.

CAUTION

Disconnect the test leads from the test points before changing functions. Always set the instrument to the highest range and work downward for an unknown value when using manual ranging mode.

INTERNATIONAL ELECTRICAL SYMBOLS

	Caution ! Refer to the explanation in this Manual
	Caution ! Risk of electric shock
	Earth (Ground)
	Double Insulation or Reinforced insulation
	Fuse
	AC--Alternating Current
	DC--Direct Current


2) CENELEC DIRECTIVES

The instruments conform to CENELEC Low-voltage directive 2006/95/EC and Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC

3) PRODUCT DESCRIPTION


This user's manual uses only representative model for illustrations. Please refer specification details for function availability to each model.

(80xF01)

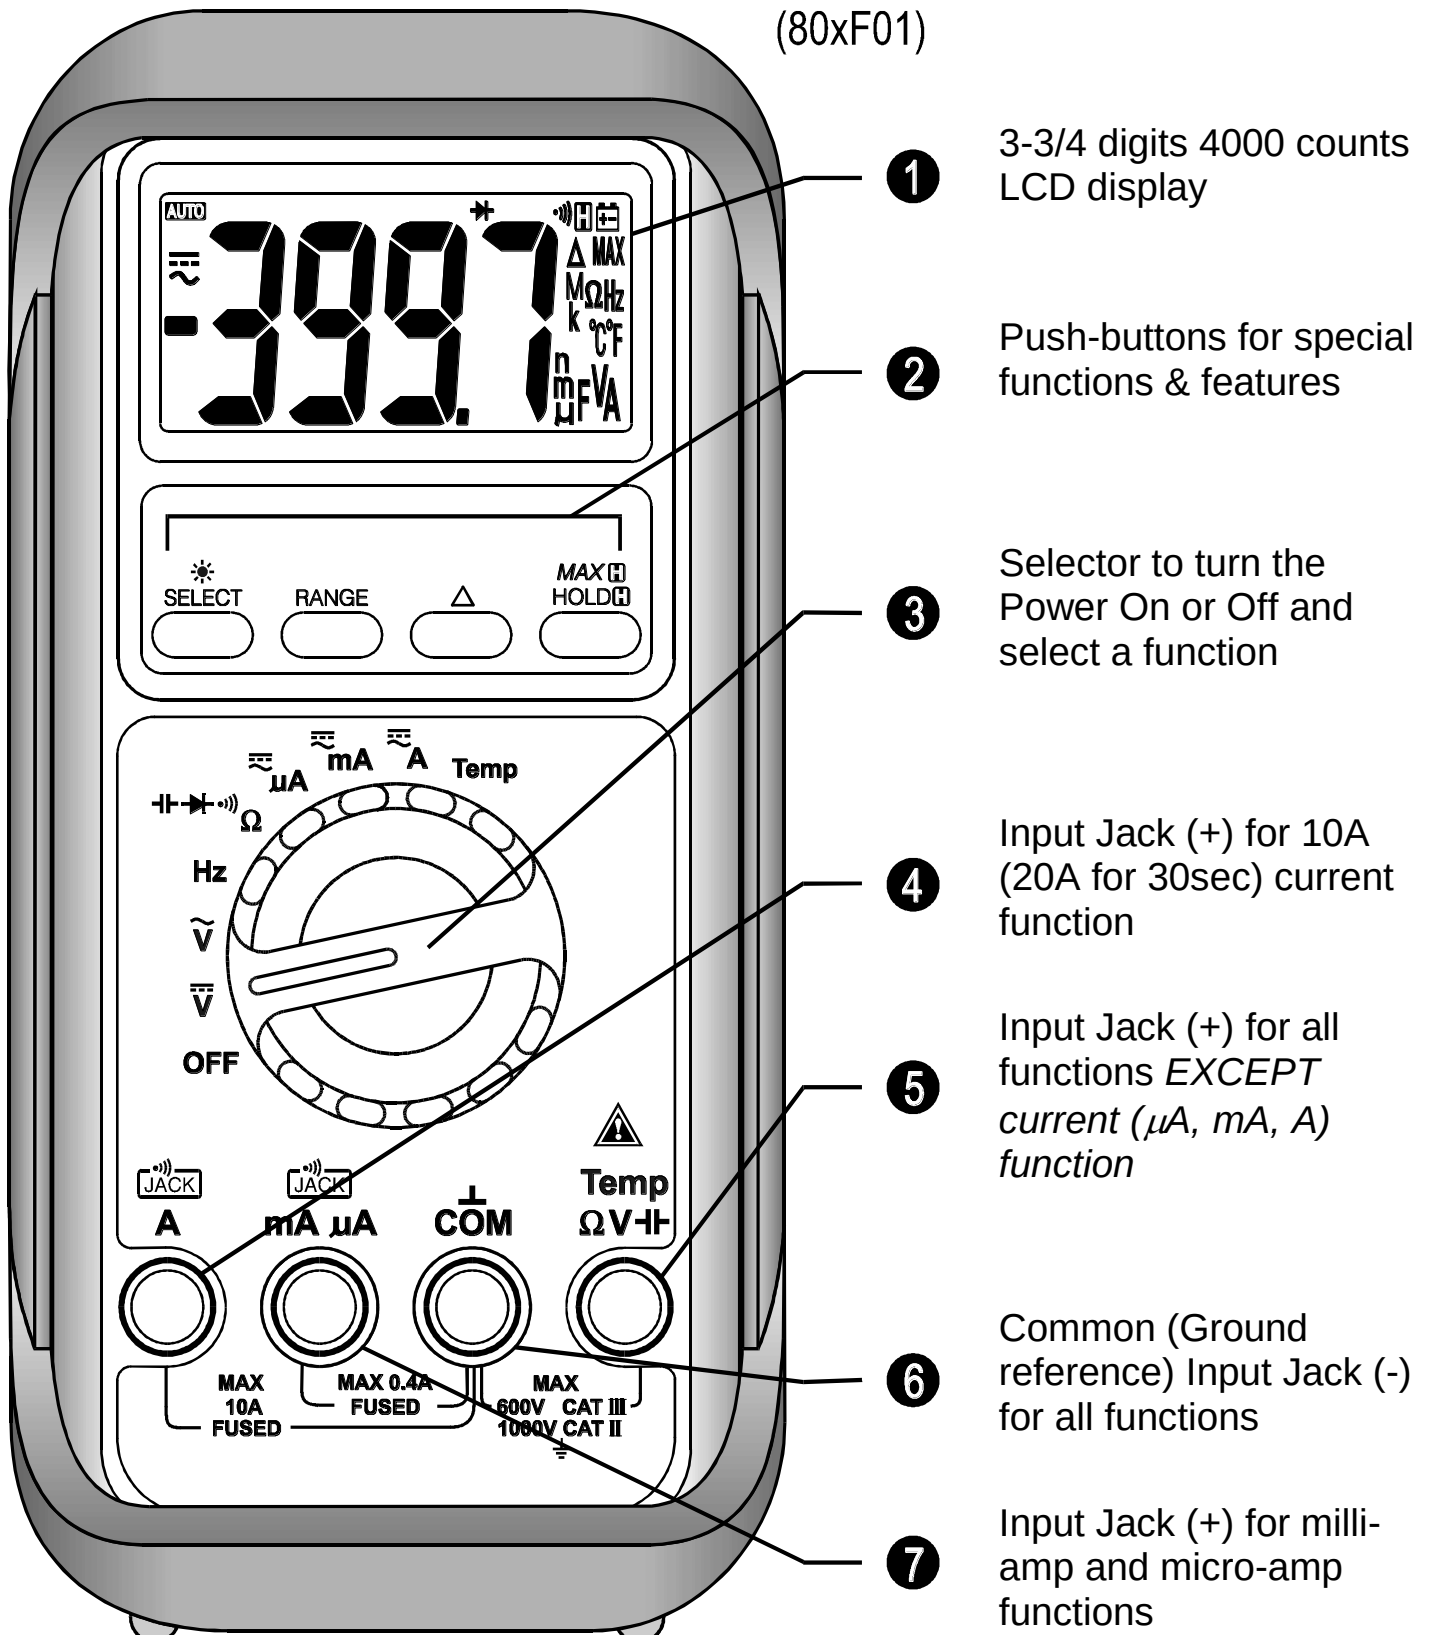

4) OPERATION

DC VOLTAGE, AC VOLTAGE, & HZ FREQUENCY FUNCTIONS

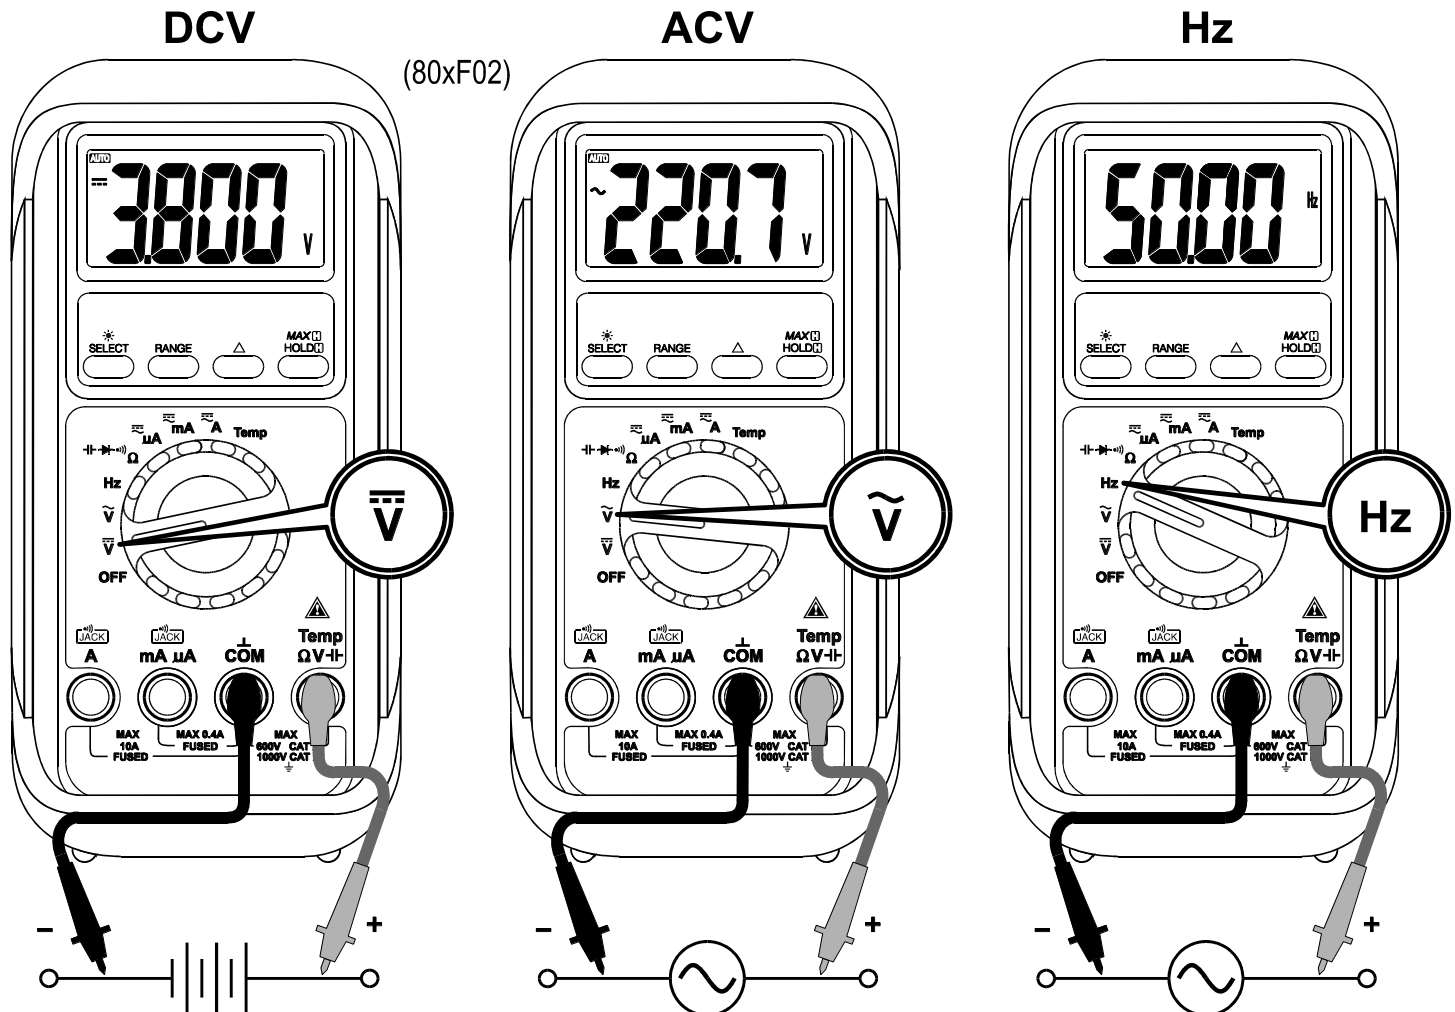


Note:

1) AC 400.0mV range selection is by RANGE button manually, and is specified from AC 10mV (AC 40mV for True RMS model ELMA 807s) and up.

2) DC 400.0mV range is designed with 1000M Ω high input impedance for least current drain in measuring small signals, and can cope better with most commercially available voltage output transducers and adapters. The non-zero display reading is normal when the meter inputs are open circuit, which will not affect actual measurement accuracy. Open input is actually a floating condition, which is not a zero-volt-input condition. The meter will show zero or close to zero reading when the inputs are shorted.

Ω RESISTANCE, AND $\cdot)))$ CONTINUITY FUNCTIONS

Defaults at Ω . Press **SELECT** button momentarily to select $\cdot)))$ Continuity function which is convenient for checking wiring connections and operation of switches. A continuous beep tone indicates a complete wire.

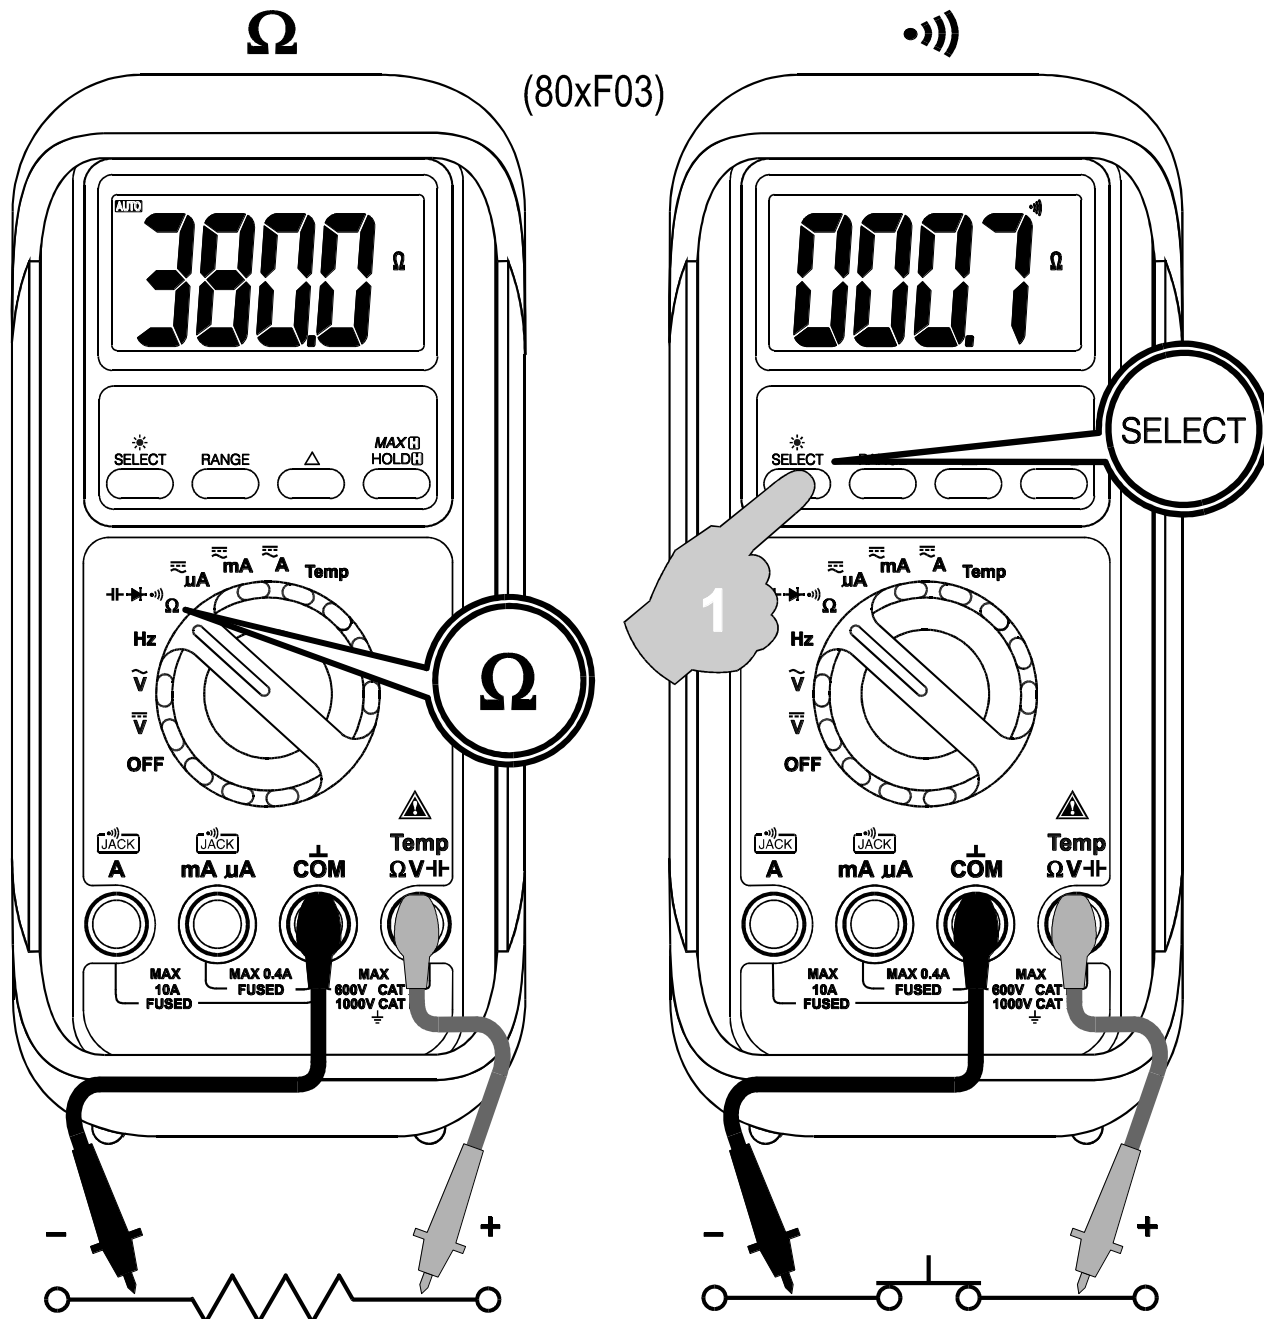


CAUTION

Using Resistance, Continuity, Diode or Capacitance function in a live circuit will produce false results and may damage the instrument. In many cases the suspected component must be disconnected from the circuit to obtain an accurate measurement reading.

✚ DIODE TEST, ⇨ CAPACITANCE FUNCTIONS

Defaults at Ω . Press **SELECT** button momentarily 2 times to select ✚ Diode test function. Normal forward voltage drop (forward biased) for a good silicon diode is between 0.400V to 0.900V. A reading higher than that indicates a leaky diode (defective). A zero reading indicates a shorted diode (defective). An OL indicates an open diode (defective). Reverse the test leads connections (reverse biased) across the diode. The digital display shows OL if the diode is good. Any other readings indicate the diode is resistive or shorted (defective).

Defaults at Ω . Press **SELECT** button momentarily 3 times to select ⇨ Capacitance function. Relative zero Δ mode can be used to zero out the parasitic capacitance of the leads and the internal protection circuitry of the meter when measuring low capacitance in the order of Pico Farad (pF).

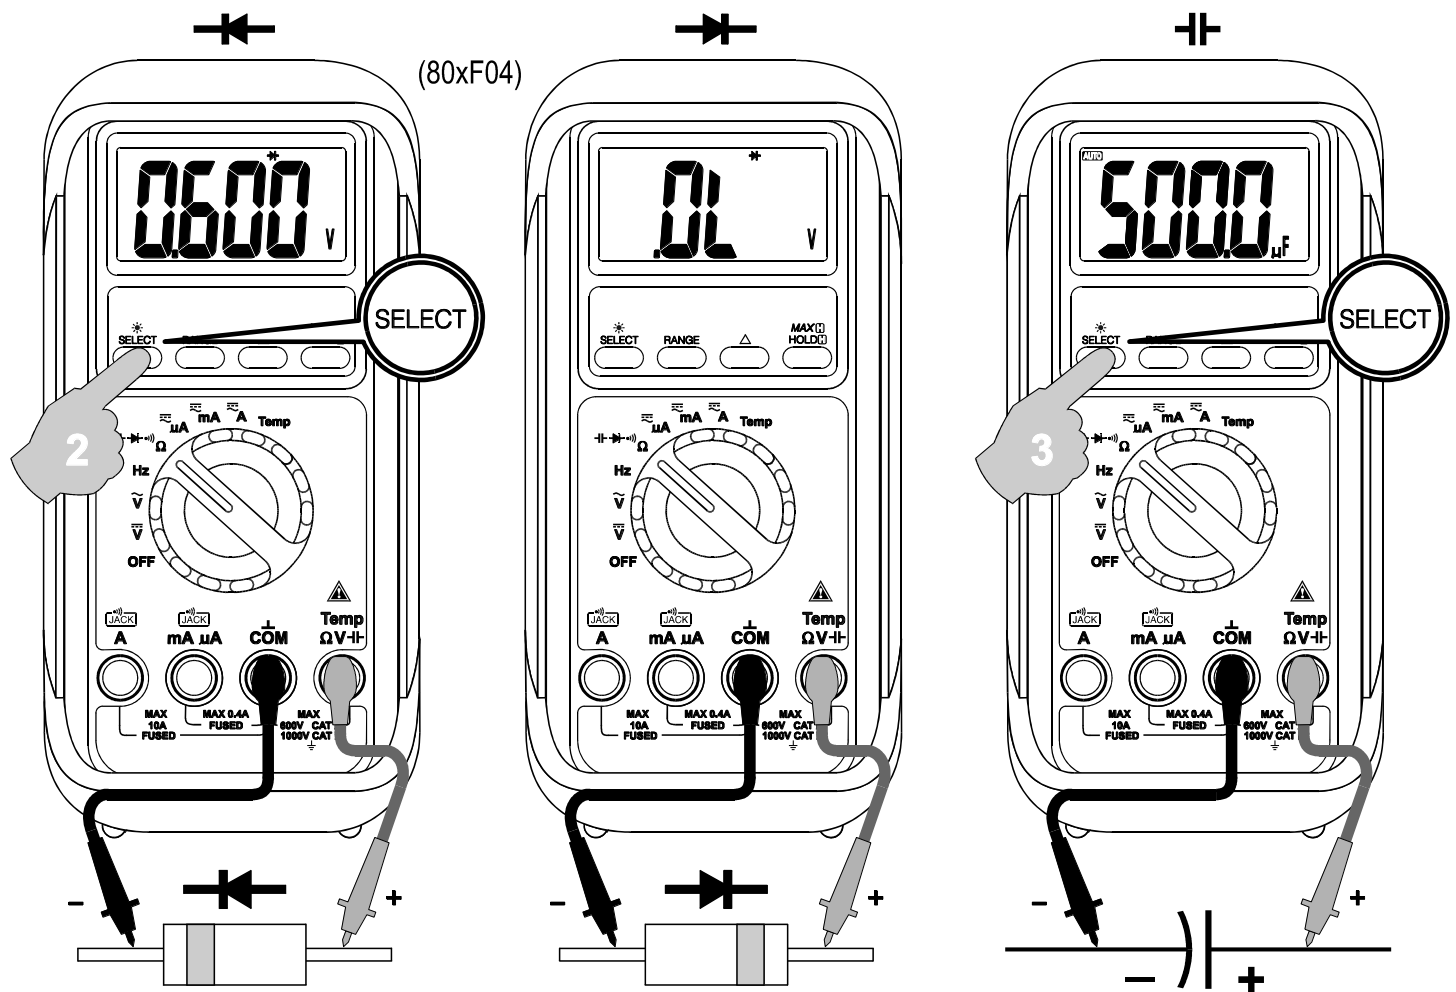


CAUTION

Discharge capacitors before making any measurement. Large value capacitors should be discharged through an appropriate resistance load

μ A, mA, AND A CURRENT FUNCTIONS

Default at **DC**. Press **SELECT** button momentarily to select **AC**.

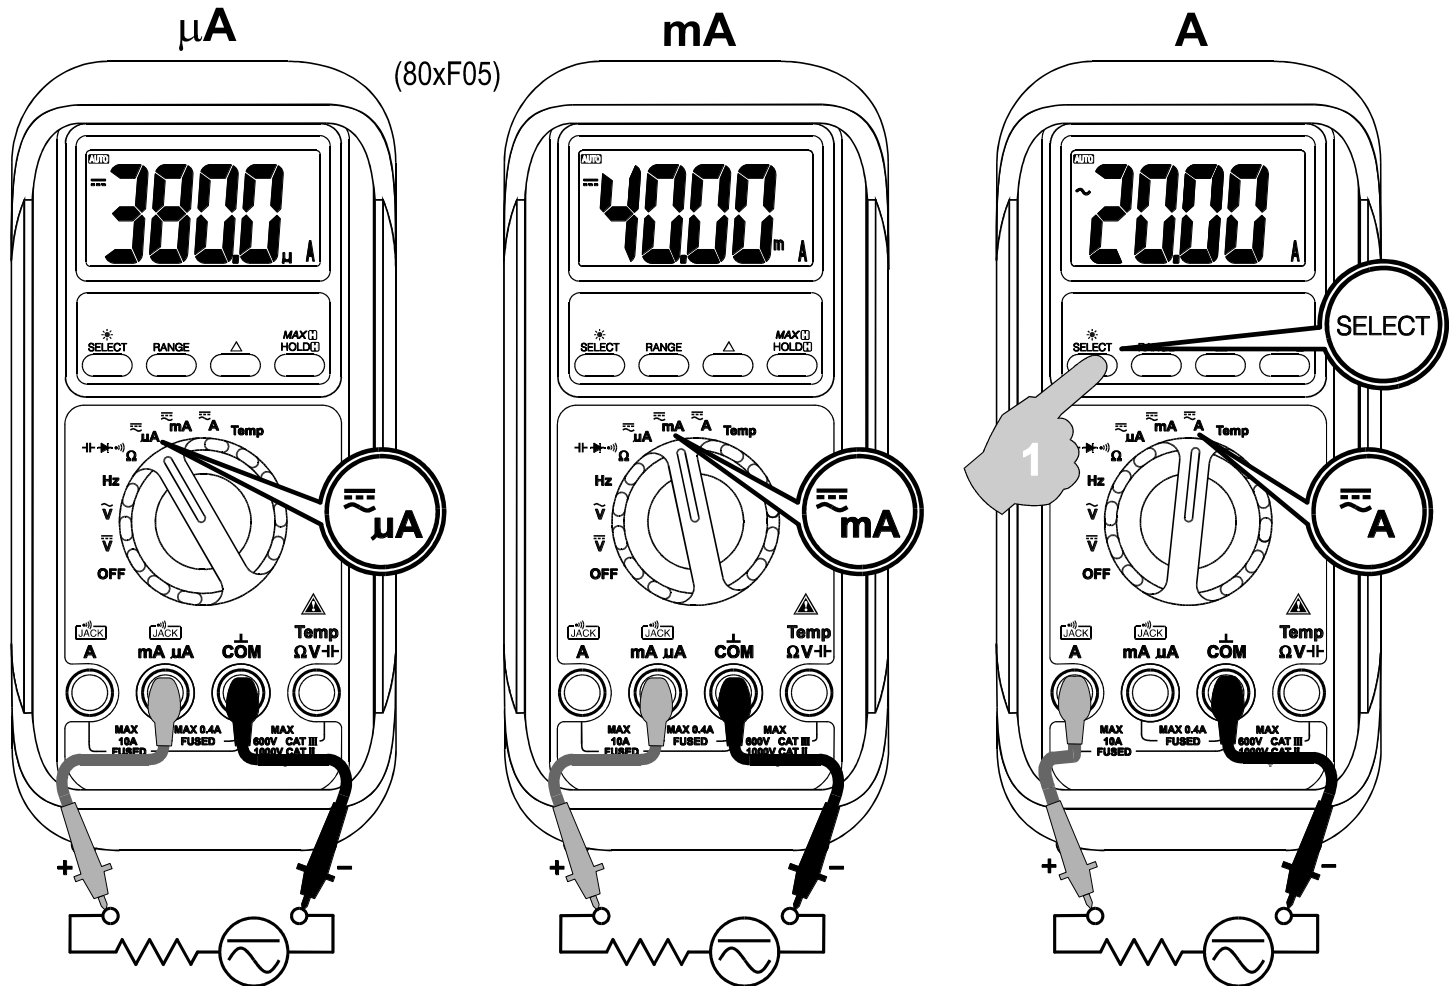

CAUTION


When measuring a 3-phase system, special attention should be taken to the phase-to-phase voltage which is significantly higher than the phase-to-earth voltage. To avoid exceeding the voltage rating of the protection fuse(s) accidentally, always consider the phase-to-phase voltage as the working voltage for the protection fuse(s).

Beep-Jack™ Input Warning

The meter beeps to warn the user against possible damage to the meter due to improper connections to the μ A, mA, or A input jacks when other function (like voltage function) is selected.

TEMPERATURE FUNCTION (ELMA 807S ONLY)

Be sure to insert the banana plug type-K temperature bead probe Bkp60 (Optional purchase) with correct $+$ $-$ polarities. Defaults at degree C (Celsius). Press SELECT button momentarily to select degree F (Fahrenheit). You can also use a plug adapter Bkb32 (Optional purchase) with banana pins to type-K socket to adapt other type-K standard mini plug temperature probes.

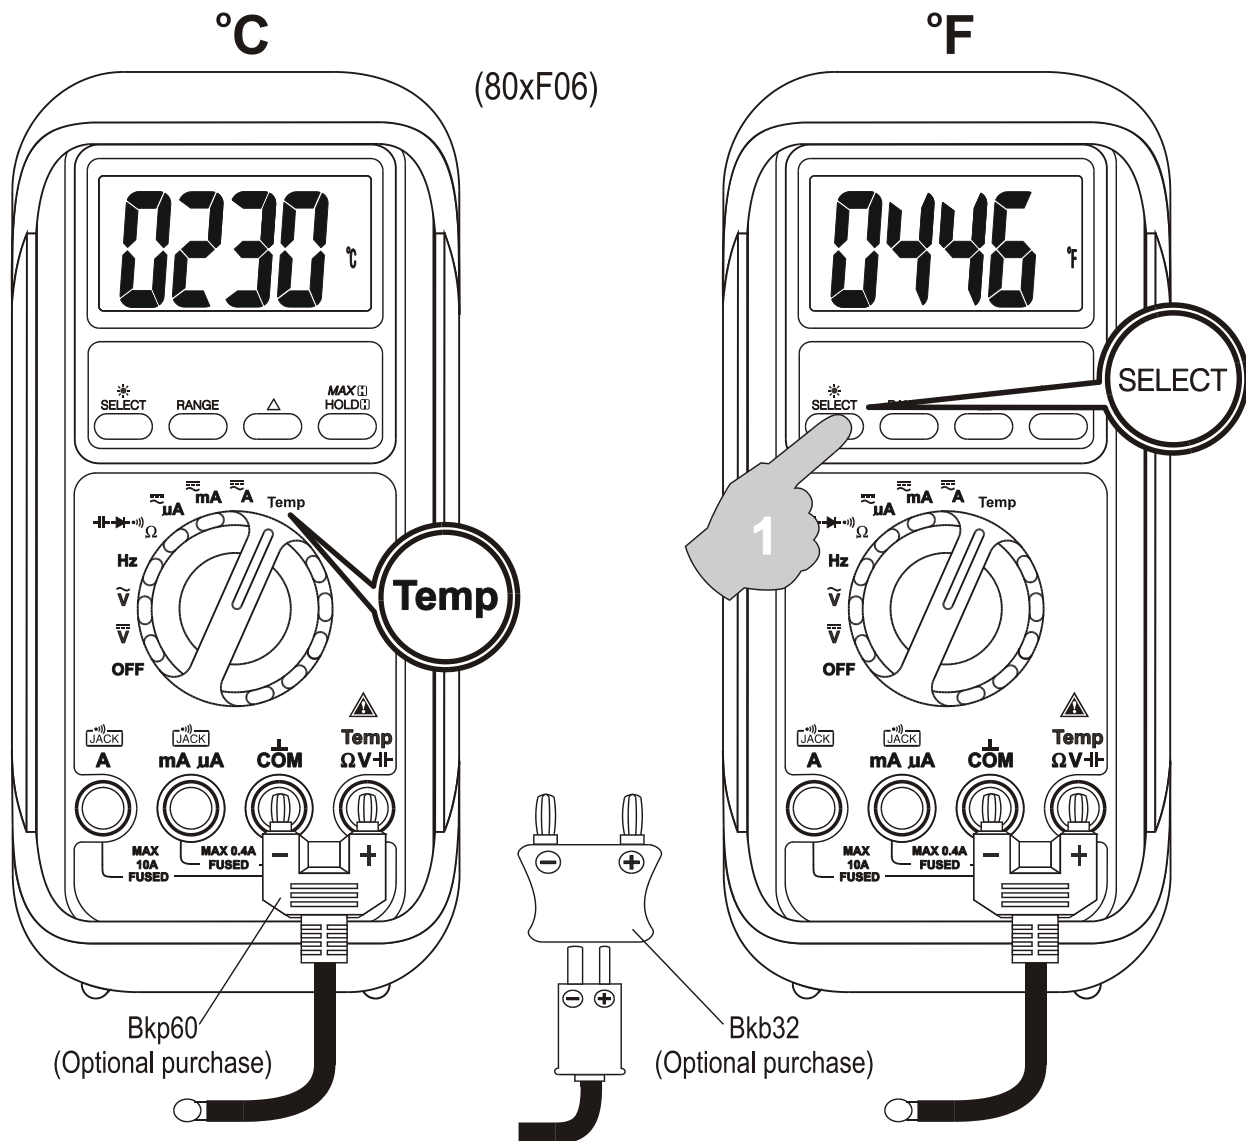

RELATIVE ZERO Δ MODE

Relative zero Δ mode allows the user to offset the meter consecutive measurements with the displaying reading as the reference value. The display will now show readings relative to the stored reference value. That is, display = reading - stored value. Press the Δ button momentarily to activate or to exit relative zero mode.

BACKLIGHTED DISPLAY (ELMA 807S ONLY)

Press the SELECT button for 1 second or more to turn on or off the display backlight function.

MANUAL OR AUTO-RANGING

Press the RANGE button momentarily to select manual-ranging mode, and the meter will remain in the range it was in, the LCD annunciator **AUTO** turns off. Press the button momentarily again to step through the ranges. Press and hold the button for 1 second or more to resume auto-ranging mode.

Note: Manual ranging mode feature is not available in Hz & Cx functions.

HOLD

The hold feature freezes the display for later view. Press the HOLD  button momentarily to activate or to exit the hold feature.

MAX

The max feature compares and displays the measured maximum value as fast as 25ms in a single range, and with automatic up range capability. Press the MAX  button for 1 second or more to activate or to exit the max feature in the voltage or current functions.

SLEEP MODE

The meter will enter a low power consumption sleep mode automatically to extend battery life after approximately 30 minutes of no rotary-switch or push button operations. To wake up the meter from sleep mode, press any buttons momentarily or turn the rotary-switch to an adjacent position. Always set the rotary-switch to the OFF position manually when the meter is not in use.

5) MAINTENANCE

WARNING

To avoid electrical shock, disconnect the meter from any circuit, remove the test leads from the input jacks and turn OFF the meter before opening the case. Do not operate with open case.

CLEANING AND STORAGE

Periodically wipe the case with a damp cloth and mild detergent; do not use abrasives or solvents. If the meter is not to be used for periods of longer than 60 days, remove the batteries and store them separately

TROUBLE SHOOTING

If the instrument fails to operate, check batteries and test leads etc., and replace as necessary. Double check operating procedure as described in this user's manual.

If the instrument voltage-resistance input terminal has subjected to high voltage transient (caused by lightning or switching surge to the system) by accident or abnormal conditions of operation, the series fusible resistors will be blown off

(become high impedance) like fuses to protect the user and the instrument. Most measuring functions through this terminal will then be open circuit. The series fusible resistors and the spark gaps should then be replaced by qualified technician. Refer to the LIMITED WARRANTY section for obtaining warranty or repairing service.

BATTERY AND FUSE REPLACEMENT

Battery use:

Standard 1.5V AAA Size (NEDA 24A or IEC LR03) battery X 2

Fuse use:

Fuse (FS1) for μ A current input:


0.4A/1000V ac & dc, IR 30kA, F fuse, or better; Dimension: 6 x 32 mm

Fuse (FS2) for A current input:

11A/1000V ac & dc, IR 20kA, F fuse, or better; Dimension: 10 x 38 mm

Battery replacement for models with battery access door:

Loosen the 2 screws from the battery access door of the case bottom. Lift the battery access door and thus the battery compartment up. Replace the battery. Re-fasten the screws.

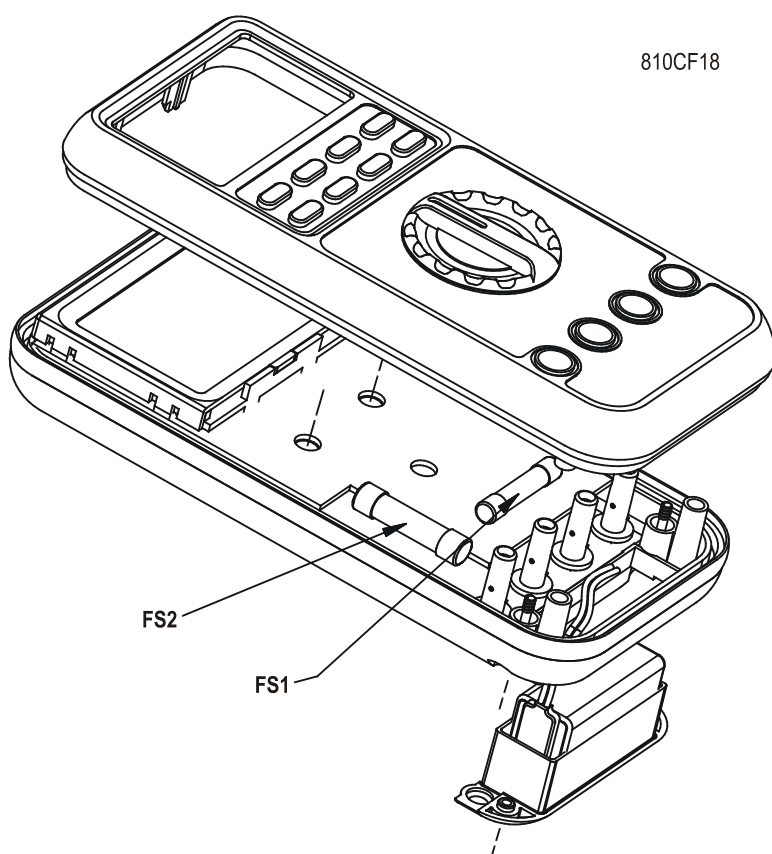

Fuse replacement (and also Battery replacement for splash proof version without battery access door):

Loosen the 4 screws from the case bottom. Lift the end of the case bottom nearest the input jacks until it unsnaps from the case top. Replace the blown fuse(s) and/or the battery. Replace the case bottom, and ensure that all the gaskets are properly seated and the two snaps on the case top (near the LCD side) are engaged. Re-fasten the screws.

6) SPECIFICATIONS

General Specifications

Display	3-3/4 digits 4000 counts LCD display
Polarity	Automatic
Update Rate	3 per second nominal
Operating Temperature	0°C to 40°C
Relative Humidity	Maximum relative humidity 80% for temperature up to 31°C decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C
Altitude	Operating below 2000m
Pollution degree	2
Storage Temperature	-20°C to 60°C, < 80% R.H. (with battery removed)
Temperature Coefficient	Nominal 0.15 x (specified accuracy)/ °C @ (0°C -18°C or 28°C -40°C), or otherwise specified
Sensing	Average sensing for Models 805s. True RMS for Model 807s
Safety	The meter protection rating, against the users, is double insulation per IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 and CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 to Category II 1000 Volts, CAT III 600Volts and CAT IV 300Volts AC & DC.
Terminals (to COM) measurement category:	V / A / mA μA : Category II 1000V, CAT III 600V and CAT IV 300V AC & DC.
Overload Protections :	μA & mA : 0.4A/1000V DC/AC rms, IR 30kA @ 1000V DC/AC rms A : 11A/1000V DC/AC rms, IR 20kA @ 1000V DC/AC rms V : 1100V DC/AC rms Hz, Ohm & others : 1000V DC/AC rms
Transient protection	6kV (1.2/50 μ s surge)
Power Supply	1.5V AAA Size (NEDA 24A or IEC LR03) battery X 2
Power Consumption	3.2 mA typical
Low Battery	Below approx. 2.4V
E.M.C.	Meets EN61326(1997, 1998/A1), EN61000-4-2(1995), and EN61000-4-3(1996) In an RF field of 3V/m: Capacitance function is not specified AC 4.000V range: Total Accuracy = Specified Accuracy + 700 digits

	AC 400.0 μ A range: Total Accuracy = Specified Accuracy + 300 digits Other function ranges: Total Accuracy = Specified Accuracy + 40 digits Performance above 3V/m is not specified Idle for 30 minutes
Sleep Mode Timing	
Sleep Mode Consumption	300 μ A typical for Models 805s; 360 μ A typical for Model 807s
Dimension	L186mm X W87mm X H35.5mm; L198mm X W97mm X H55mm with holster
Weight	296 gm; 396 gm with holster
Special Features	25ms Max Hold; Data Hold; Relative zero mode; Beep-jack™ input warning; Back-lighted display (BM807s only)
Accessories	Test leads (pair), batteries installed, user's manual
Optional Accessories	Banana plug type-K bead probe Bkp60 x 1 (BM807s only), Banana pins to type-K socket plug adapter Bkb32 (BM807s only)

Electrical Specifications

Accuracy is $\pm$ (% reading digits + number of digits) or otherwise specified, at 23 °C $\pm$ 5 °C & less than 75% R.H.

¹⁾ Model BM807s True RMS accuracy of ACV & ACA is specified from 5 % (10% for AC400.0mV range) to 100 % of range, or otherwise specified. Maximum Crest Factor < 1.75 : 1 at full scale & < 3.5 : 1 at half scale, and with frequency components within the specified frequency bandwidth for non-sinusoidal waveforms

DC Voltage

RANGE	Accuracy
400.0 mV	0.3% + 4d
4.000V, 40.00V, 400.0V	0.5% + 3d
1000V	1.0% + 4d

NMRR : >50dB @ 50/60Hz

CMRR : >120dB @ DC, 50/60Hz, Rs=1k Ω

Input Impedance : 10M Ω , 30pF nominal
(1000M Ω for 400.0mV range)

Max Hold (Voltage & Current)

Specified accuracy $\pm$ 50 digits for changes > 25ms in duration

AC Voltage

RANGE	Accuracy 1)
50Hz -- 500Hz	
400.0mV*	4.0% + 5d
4.000V, 40.00V, 400.0V	1.5% + 5d
1000V	4.0% + 5d

CMRR : >60dB @ DC to 60Hz, $R_s=1k\Omega$

Input Impedance : $10M\Omega$, 30pF nominal ($1000M\Omega$ for 400.0mV range)

*Selection by RANGE button manually, and is specified from AC 10mV (AC 40mV for True RMS model BM807s) and up

DC Current

RANGE	Accuracy	Burden Voltage
400.0 μ A	2.0% + 5d	0.15mV/ μ A
4000 μ A	1.2% + 3d	0.15mV/ μ A
40.00mA	2.0% + 5d	3.3mV/mA
400.0mA	1.2% + 3d	3.3mV/mA
4.000A	2.0% + 5d	0.03V/A
10.00A*	1.2% + 3d	0.03V/A

*10A continuous, 20A for 30 second max with 5 minutes cool down interval

AC Current

RANGE	Accuracy ¹⁾	Burden Voltage
50Hz -- 500Hz		
400.0 μ A	2.0% + 6d	0.15mV/ μ A
4000 μ A	1.5% + 4d	0.15mV/ μ A
40.00mA	2.0% + 6d	3.3mV/mA
400.0mA	1.7% + 4d	3.3mV/mA
4.000A	2.0% + 6d	0.03V/A
10.00A*	1.8% + 4d	0.03V/A

*10A continuous, 20A for 30 second max with 5 minutes cool down interval

Diode Tester

Open Circuit Voltage	Test Current (Typical)
< 1.6 VDC	0.25mA

Type-K Temperature (BM807s)

RANGE	Accuracy*
-20 OC TO 300 OC	2% + 3 OC
-4 OF TO 572 OF	2% + 6 OF

*Type-K thermocouple range & accuracy not included

Audible Continuity Tester

Audible threshold : between 10 Ω and 120 Ω

Ohms

RANGE	Accuracy
400.0 Ω	0.8% + 6d
4.000k Ω , 40.00k Ω , 400.0k Ω	0.6% + 4d
4.000M Ω	1.0% + 4d
40.00M Ω	2.0% + 4d

Open Circuit Voltage : 0.4VDC typical

Capacitance

RANGE*	Accuracy**
500.0nF, 5.000 μ F, 50.00 μ F, 500.0 μ F, 3000 μ F	3.5%*** + 6d

*Additional 50.00nF range accuracy is not specified

**Accuracies with film capacitor or better

***Specified with battery voltage above 2.8V (approximately half full battery). Accuracy decreases gradually to 12% at low battery warning voltage of approximately 2.4V

Hz Frequency

RANGE*	Accuracy* *
50.00Hz, 500.0Hz, 5.000kHz, 50.00kHz, 500.0kHz, 1.000MHz	0.5%+4d

*Additional 5.000Hz range accuracy & sensitivity are not specified

**Accuracy is specified at < 20VAC rms

Input Signal : Square wave with duty cycle > 40% & < 70%; or Sine wave Vrms AC

Sensitivity:

10Hz--20Hz : > Sine 0.9Vrms;

20Hz--500kHz : > 2.6Vp; or Sine 1.9Vrms;

500kHz--1MHz : > 4.2Vp; or Sine 3Vrms

Update Rate : 2 per second nominal



Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2
DK-3520 Farum
Tel +45 7022 1000
Fax +45 7022 1001
www.elma.dk
info@elma.dk

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo
Tel +47 67 06 24 40
Fax +47 67 06 05 55
www.elmanet.no
firma@elmanet.no

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
S-123 56 Farsta
Tel 08-447 57 70
Fax 08-447 57 79
www.elma-instruments.se
info@elma-instruments.se